

Región No. 1

Barrio: Santurce

Sector: Villa Palmeras

Descripción del sector
Resumen de Hallazgos
Clasificación de estructuras
Plano Cuadrícula
Hojas de cotejo
Fotos

Descripción del Sector

Barrio: Santurce

Sector: Villa Palmeras

La Ave. Gilberto Monroig, la Ave. Eduardo Conde, la Calle Esquilin y la Calle Barbosa son las arterias principales del sistema pluvial en el sector Villa Palmeras. Básicamente se pueden delimitar dos sistemas principales: la Ave. Gilberto Monroig es el uno de los puntos altos del sistema pluvial el cual funciona por gravedad hasta descargar a la laguna San José a través de una caja pluvial de dos cámaras, el segundo sistema tiene origen en los puntos bajos que discurren entre la calle Esquilin y la calle Barbosa, estos puntos se conectan al sistema pluvial del expreso Baldorioty de Castro que es una caja pluvial de aproximadamente 7 pies de alto y 6 pies de ancho que descarga en la estación bombas pluvial Baldorioty que a su vez descarga a la laguna.

Los problemas de inundaciones se concentran principalmente en los puntos bajos. La condición que existe en los puntos altos básicamente es que tenemos prácticamente el sistema pluvial tapado, sucio y con parillas prácticamente sedimentadas hasta arriba en muchos casos, condición que no permite capturar el agua de esorrentía eficientemente llegando a los puntos bajos grandes cantidades de flujo para la cual no tienen capacidad. Aproximadamente el 82% del sistema en el área está tapado.

Existen varias complicaciones en la zona como lo son colapso de tuberías pluviales que causan taponés en la Ave. Gilberto Monroig y en la Calle Santa Cecilia. También tenemos colapso de tubería sanitaria que al desbordarse fluye por las cunetas llegando a las estructuras de captación, contaminando el sistema. Además hemos detectado sistemas con poca capacidad en la Calle Merhoff y en la Ave. Eduardo Conde con la Calle Providencia.

Las cuadrículas que comprenden el área de análisis del sector son como sigue: J6c, J6d, J7a, J7b, J7c, J7d, J8b, K6c, K6d, K7a, K7b, K7c, K7d y K8a. Estas cuadrículas incluyen prácticamente todo el Sector Villa Palmeras.

En general entendemos que el sistema es funcional y tiene capacidad siempre y cuando este en óptimas condiciones. Para lograr que el mismo este en óptimas condiciones tenemos que comenzar: primero, por reparar y rehabilitar las estructuras y tuberías colapsadas, segundo, tenemos que destapar el sistema desde los puntos altos hasta los puntos bajos, en otras palabras de arriba hacia abajo, tercero, implementar sistema de mantenimiento preventivo que incluya plan de educación a la ciudadanía

para que sean parte de la solución y no parte del problema y por último diseñar nuevos sistemas en las áreas indicadas con poca capacidad.

Adjunto incluimos el resumen de hallazgos, en el cual se analizan todas las calles por intersecciones, y se describen los problemas encontrados y las acciones a implementar las que se clasificaron como Acción Inmediata, Acción Intermedia y Acción Largo plazo.

También se incluye la tabla de clasificación de estructuras, los datos de campo obtenidos con sus fotos y copia de planos usados para el mismo.

BRIGADA: MARISOL ROSADO
FRANCISCO JAVIER LAZO

FECHA	CUADRICULA	ESTRUCTURAS	DESCRIPCION DE LA ZONA VERIFICADAS	CONDICION EXISTENTE	RECOMENDACIONES	RE-VISITAR
7/23/2009	J6c	S-001, S-002, S-006, S-007	Calle Esquilin	Estructuras J6c-S001, J6cS-002, J6cS-006 y J6cS-007 están tapadas prácticamente hasta arriba. No se pudo obtener datos de conexión.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar las estructuras y sus conexiones. Notificar a CSA el día de la limpieza para recopilar los datos. Considerar la implementación de plan de mantenimiento preventivo que involucre tanto a las autoridades pertinentes como a la ciudadanía. Hay que educar a los residentes para que cooperen y no esperen que el municipio lo haga todo. Es responsabilidad de todos.	SI
7/23/2009	J6c	S-003, S-004 y S-005	Calle Manuel Corchado Int. Calle Esquilin	Estructuras J6cS-003, J6cS-004 y J6cS-005 son parte de un sistema que se interconecta con una caja. La estructura J6c-S-003 esta colapsada, la parilla esta fuera de lugar. La cuneta esta en mal estado, el cunetón también esta en mal estado. Hay agua estancada y vegetación creciendo dentro de las estructuras.	Acción Inmediata: Rehabilitar y reparar las estructuras colapsadas. Se necesita recopilar datos de la condición existente para verificar funcionalidad y capacidad, podría considerarse construir un "cross inlet" que reemplace el sistema existente en la intersección.	NO
7/23/2009	J6c	S-008, D-009 y S-010	Calle Manuel Corchado Int. Calle Esquilin	Estas estructuras son una tubería de 24 pulgadas que le colocaron tapas de "manhole". Contienen bastante sedimentos y son poco profundas.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar las estructuras y sus conexiones.	NO
7/23/2009	J6c	S-011	Calle Manuel Corchado	La estructura J6cS-011 es especial ya que es un curb inlet con parilla en la acera arriba de un tubo de 24 pulgadas. Esta sucio. Es bastante profundo.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones.	NO
7/23/2009	J6c	S-012	Calle Manuel Corchado	Parilla en localizada en la acera, tiene sedimentos que no permite el libre flujo y se estanca el agua.	Accion Largo Plazo: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones.	NO
7/23/2009	J6c	S-013	Calle Manuel Corchado Int. Marginal Baldorioty	Estructura limpia. Esta estructura es la conexion de la línea J6cS-001 a la J6cS-012 al sistema de la Ave. Baldorioty que descarga en la Estacion de Bombas.		
7/23/2009	J6c	S-014	Calle Manuel Corchado Int. Marginal Baldorioty	Estructura con escombros y basura.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y su conexion	NO
7/23/2009	J6c	S-015	Calle Castro Vinas Int. Calle Dos Palmas	La estructura J6cS-015 esta localizada sobre un cuneton que esta en mal estado, el asfalto que le rodea tambien esta en mal estado. No se pudo abrir la tapa. Entendemos que puede estar sedimentada.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones. Notificar a CSA el día de la limpieza para recopilar los datos. Accion Intermedia: Rehabilitar cuneton y asfalto del area.	SI

FECHA	CUADRICULA	ESTRUCTURAS	DESCRIPCION DE LA ZONA VERIFICADAS	CONDICION EXISTENTE	RECOMENDACIONES	RE-VISITAR
7/23/2009	J6c	S-016	Calle Castro Vinas Int. Calle Esquilin	Estructura J6cS-016 esta sucia, esta estructura es la unica localizada en la esquina que recoge agua de una area de captacion grande. El residente del #179 indica que al no haber parilla al frente el golpe de agua entra a su casa.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones. Acción Intermedia: Considerar construir una parilla en la esquina contraria de la residencia #179 para recoger las aguas que bajan. Se requiere obtener la data topografica y la invertida de la estructura a la que se conectaria para determinar el area efectiva de captacion.	NO
7/23/2009	J6c	S-017	Calle Castro Viñas	Estructura J6cS-017 tiene basura, sedimentos y agua estancada. Tiene un tubo de salida de 24" que se conecta a sistema de la Baldorioty que descarga en la Estacion de Bombas Baldorioty.	Acción Inmediata: Limpiar y despatar la estructura y sus conexiones.	NO
7/23/2009	J6c	S-018	Calle Castro Viñas	Estructura J6cS-018 esta tapada. La cuneta esta bloqueada con rampa de cemento y tiene parilla rota.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura. Reemplazar la parilla rota.	NO
7/23/2009	J6c	S-019, S-020, S-021, S-022 y S-022A	Calle Santa Cecilia Int. Calle Esquilin, Marginal Baldorioty	Las estructuras J6cS-019, J6cS-020 completamente tapadas y agua hasta arriba. La estructura J6cS-021 esta con agua hasta arriba y le llega un flujo continuo aguas arriba que proviene de la tubería colapsada en la int. de la Calle Santa Cecilia con la Ave. Gilberto Monroig. Hemos visitado el área en varias ocasiones y siempre esta cayendo agua de los puntos altos sin haber caído lluvia. Se rastreo una conexión desde la Ave. Eduardo Conde intercesión con la Calle Castro Vinas que pudiera ser la descarga de un Laundry cercano (Imperio Dry Cleaning) ya que mantiene un flujo continuo. La estructura J6cS-022 es un cross inlet completamente tapado, el residente #194 nos indica que han venido a destapar esta estructura debe conectarse a un manhole en la marginal de la Baldorioty. Apareta estar tapada la conexión entre el manhole J6c-S022A y el cross inlet J6cS-022 ya que el manhole esta limpio y seco.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructuras y sus conexiones. Acción Intermedia: Reparar las tuberías rotas aguas arribas. Realizar un estudio que nos permita identificar que establecimiento tiene una descarga ilegal ya que se pudo rastrear el flujo hasta la Ave. Eduardo Conde pero no se pudo identificar quien tiene la conexión.	NO
7/23/2009	J6c	S-023	Calle Del Valle Int. Calle Esquilin	Estructura J6cS-023 esta completamente lleno de agua no se pueden ver las conexiones.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones.	NO
7/23/2009	J6c	S-024	Calle Del Valle Int. Calle Esquilin	Estructuras J6cS-024 esta lleno de basura y tiene la parilla rota.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones. Reemplazar la parilla rota.	NO
7/23/2009	J6c	S-025	Calle Esquilin Int. Calle Del Valle	Estructura no común, es una combinación de una parilla grande y una pequeña. Esta limpia. Aparentemente esta funcionando.		

FECHA	CUADRICULA	ESTRUCTURAS	DESCRIPCION DE LA ZONA VERIFICADAS	CONDICION EXISTENTE	RECOMENDACIONES	RE-VISITAR
7/23/2009	J6c	S-026, S-027 y S-028	Calle Del Valle Int. Calle Esquilin	Estructura J6cS-026 esta tapada, tiene mucha basura. Esta conectada al J6cS-027 y este se conecta al J6cS-28 el cual descarga al sistema sanitario. Todas están sucias y sedimentadas.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar las estructuras. Se requiere desconectar la estructura J6cS-028 del sistema sanitario y conectar al sistema pluvial que corre por la estructura J6cS-029 localizado en la misma intercepción. Se requiere tomar datos topográficos, topes e invertidas para diseñar la conexión al pluvial.	NO
7/23/2009	J6c	S-029	Calle Esquilin Int. Calle Del Valle	Estructura J6cS-029 esta parcialmente tapada.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones.	NO
7/23/2009	J6c	S-029A	Calle Esquilin Int. Calle Del Valle	Manhole sanitario que tiene conectado la estructura J6cS-028.		NO
7/23/2009	J6c	S-031	Calle Del Valle	Estructura parcialmente tapada se conecta al sistema de la Ave. Baldorioty. Estructura no nivelada.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones.	NO
7/23/2009	J6c	S-032	Calle Esquilin Int. Calle Calma	Estructura completamente tapada con basura. Las cunetas están en mal estado, hay una tola que sirve de rampa para entrar al taller Volvo que obstruye las cunetas. Los encintados están rotos y el asfalto esta en malas condiciones. No se pudo verificar conexión. En los planos del MSJ aparecen dos manholes en la intercepción, pero no se ven, se estima que están tapados con el asfalto. Se entiende que una estructura es pluvial y la otra es sanitario.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones. Acción Intermedia: Se requiere rehabilitar los encintados, cunetas y pavimento en prácticamente toda la intercepción y parte de la Calle Calma aguas arriba y hacia la marginal de la Baldorioty. También se requiere verificar la existencia de dos manholes bajo el asfalto. Se necesitara recopilar datos topográficos del área a rehabilitar.	NO
7/23/2009	J6c	S-035	Calle Esquilin Int. Calle Calma	Esta estructura esta limpia. La tubería de conexión indica que se conecta a otra estructura en la intercepción. Podría estar conectado al sistema sanitario.	Acción Intermedia: Una vez se determine que existen dos manholes bajo el asfalto inspeccionar sus conexiones, si alguna de ellas es ilegal entonces realizar el diseño de desconectar y conectar al sistema pertinente.	NO
7/23/2009	J6c	S-036	Calle Calma	Esta estructura esta limpia.		NO
7/23/2009	J6c	S-037	Calle Calma	Estructura llena de escombros y basura. La calle esta colapsada, cunetas en mal estado. La parrilla esta sellada en tramos con asfalto.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones. Acción Intermedia: Se requiere rehabilitar los encintados, cunetas y pavimento en prácticamente toda la intercepción y parte de la Calle Calma aguas arriba y hacia la marginal de la Baldorioty. También se requiere verificar la existencia de dos manhole bajo el asfalto. Se necesitara recopilar datos topográficos del área a rehabilitar.	NO
7/23/2009	J6c	S-038	Calle Esquilin Int. Calle Del Rio	Estructura tapada.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones.	NO
7/23/2009	J6c	S-039	Calle Esquilin Int. Calle Del Rio	Estructura limpia.		NO
7/23/2009	J6c	S-041	Calle Esquilin Int. Calle Del Rio	Estructura limpia.		NO
7/23/2009	J6c	S-042	Calle Esquilin Int. Calle Del Rio	Estructura llena de basura y sedimentos, aparenta estar tapado el tubo de conexión.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones.	NO
7/23/2009	J6c	S-043	Calle Del Rio	Estructura limpia.		NO

FECHA	CUADRICULA	ESTRUCTURAS	DESCRIPCION DE LA ZONA VERIFICADAS	CONDICION EXISTENTE	RECOMENDACIONES	RE-VISITAR
7/27/2009	J6c	S-044	Calle Esquilin Int. Calle Linda Vista	Estructura parcialmente tapada y tiene un hueco en el borde, el medio de la calle esta mas alto que la acera así que la parilla esta inclinada.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones. Reparar hueco.	NO
7/27/2009	J6c	S-045	Calle Esquilin Int. Calle Linda Vista	Estructura con agua estancada, esta localizada fuera del área de la cuneta.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones.	NO
7/27/2009	J6c	S-046	Calle Linda Vista Int. Calle Esquilin	Estructura tapada con agua estancada, tiene tubería de D.I. atravesándola que obstruye el paso del agua.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones. Limpiar con mas frecuencia.	NO
7/27/2009	J6c	S-047	Calle Esquilin Int. Calle Linda Vista	Estructura tapada con agua estancada hasta arriba. No se pueden ver las conexiones.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones.	NO
7/27/2009	J6c	S-048	Calle Esquilin Int. Calle Linda Vista	Estructura tapada con agua estancada. No se pueden ver las conexiones. Aparenta tener residuos de grasa.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones.	NO
7/27/2009	J6c	S-049	Calle Linda Vista	Estructura completamente tapada. No se pueden ver las conexiones.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones.	NO
7/27/2009	J6c	S-050	Calle Linda Vista	Estructura con agua estancada, se observa flujo lento.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones.	NO
7/27/2009	J6c	S-051	Calle Linda Vista	Estructura parcialmente tapada con sedimentos y vegetación creciendo dentro. Esta localizada en la salida lateral de Burger King cerca de la estación de basura lo cual la hace recipiente de los lixiviados.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones. Acción Intermedia: Indicar a Burger King que la estación de basura debe tener un registro sanitario para cuando se lave la estación los líquidos de la basura se descarguen por el sanitario y no por el pluvial como esta ahora ya que causa contaminación.	NO
7/27/2009	J6c	S-052	Calle Linda Vista	Estructura parcialmente tapada. Los encintados en la calle desaparecen por la cantidad de asfalto. Las aceras están rotas en los extremos de la estructura.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones. Reparar las aceras.	NO
7/27/2009	J6c	S-053	Calle Linda Vista	Estructura completamente tapada. Esta hundida en el asfalto.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones.	NO
7/27/2009	J6c	S-054	Calle Linda Vista	Estructura aparece en el plano MSJ. Aparenta estar bajo el asfalto.	Acción Intermedia: verificar la existencia de la estructura y si existe tiene que ubicarse el tope al nivel de la carretera. Se necesitaran datos topográficos para colocar la tapa a nivel.	NO
7/27/2009	J6d	S-001	Calle Tapia Int. Marginal Baldorioty	Estructura completamente tapada. Encintados, cunetas y aceras están rotos. Punto bajo con un tapón. Cunetas con agua estancada y tiene limo. También se observa salidero de agua potable de un tubo roto en la estación eléctrica.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones. Informar a la AEE que tiene un salidero en su estación eléctrica de la Baldorioty. Acción Intermedia: Hay que reparar las cunetas, encintados, aceras y pavimento de la calle desde la intersección con la Calle Esquilin hasta la intersección con la Marginal Baldorioty. Se requerirán datos topográficos para mejorar los niveles y posible diseño geométrico.	NO

FECHA	CUADRICULA	ESTRUCTURAS	DESCRIPCION DE LA ZONA VERIFICADAS	CONDICION EXISTENTE	RECOMENDACIONES	RE-VISITAR
7/28/2009	J6d	S-002, S-003 y S-004	Marginal Baldorioty entre la calle Tapia y la calle Degetau	Estructuras completamente tapadas, no se pudo identificar a donde se conectan. Podrían ser estructuras que se abandonaron con la construcción de los elevados. Se tendría que verificar su funcionalidad.	Acción Inmediata: Realizar estudio para determinar si las estructuras están en función y si es así entonces se tienen que limpiar y destapar las mismas y todas sus conexiones.	NO
7/28/2009	J6d	S-005	Calle Degetau	Estructura parcialmente tapada.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones.	NO
7/28/2009	J6d	S-005A	Calle Degetau	Estructura pequeña prácticamente tapada hasta arriba.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones.	NO
7/28/2009	J6d	S-006	Calle Degetau Int. Marginal Baldorioty	Tapa de manhole sobre sistema pluvial de la Baldorioty. Estructura grande y profunda aprox. 25 a 30 pies, se observa flujo fuerte. También se detecto un fuerte olor a gasolina, existe una estación de gasolina al frente del mismo.	Acción Inmediata: Posible contaminación, alertar a las autoridades pertinentes.	NO
7/28/2009	J6d	S-005B	Calle Tapia	Estructura parcialmente tapada, tiene tubería de 8 pulgadas.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones.	NO
7/28/2009	J6d	S-007	Calle Betances	Estructura parcialmente tapada. No se ven las conexiones. La atraviesa un de 4 pulgadas en pvc. podría ser sanitario.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones.	NO
7/28/2009	J6d	S-007A	Calle Betances	Estructura parcialmente tapada.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones.	NO
7/28/2009	J6d	S-008	Calle Betances	Estructura parcialmente tapada, cunetas sucias.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones. Limpiar cunetas.	NO
7/28/2009	J6d	S-009	Calle Betances	Estructura parcialmente tapada.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones.	NO
7/28/2009	J6d	S-010	Calle Ruiz Belvis	Estructura con sedimentos, se puede apreciar tubo de 12" tapada a la mitad con asfalto. Cuneta sucia con limo y agua estancada.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones. Limpiar y reparar cunetas.	NO
7/28/2009	J6d	S-011	Calle Ruiz Belvis	Estructura tapada no se pueden ver las conexiones.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones.	NO
7/28/2009	J6d	S-012	Calle Ruiz Belvis Int. Marginal Baldorioty	Estructura tiene parilla rota la separación entre parillas es grande cabe el pie de una persona. Tiene crecimiento de vegetación, también tiene un hueco en la cuneta que parece haber sido un "inlet". La cuneta esta en mal estado.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones. Reemplazar parilla rota, rehabilitar las cunetas.	NO
7/28/2009	J6d	S-013	Calle Bella Vista Int. Marginal Baldorioty	Estructura sucia con parilla en mal estado, partes oxidadas, huecos grandes.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones. Reemplazar parillas rotas.	NO
7/29/2009	J6d	S-014	Marginal Baldorioty	Estructura parcialmente tapada.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones.	NO

FECHA	CUADRICULA	ESTRUCTURAS	DESCRIPCION DE LA ZONA VERIFICADAS	CONDICION EXISTENTE	RECOMENDACIONES	RE-VISITAR
7/29/2009	J6d	S-015	Calle Palacios	Estructura parcialmente tapada, vegetación creciendo, cuneta mas abajo que la parilla	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones. Reacondicionar la estructura para que se adapte a la condición de desnivel actual. Se requiere diseñar estructuras para la condición de las esquinas que pueda atemperar los desniveles y no represente un riesgo de accidente.	NO
7/29/2009	J6d	S-016	Cale Palacios	Estructura parcialmente tapada, cunetas sucias.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones. Limpiar cunetas.	NO
7/29/2009	J6d	S-017	Calle Palacios	Estructura sellada con asfalto.	Acción Inmediata: Destapar la estructura para cotejar condición, si esta sedimentada entonces proceder a limpiar y destapar la misma y sus conexiones.	NO
7/29/2009	J6d	S-018	Calle Palacios	Estructura parcialmente tapada, tiene agua estancada.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones.	NO
7/23/2009	J7a	S-001	Calle Santa Cecilia	Estructura tapada con escombros y sedimentos. No se pueden ver los tubos.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones.	NO
7/23/2009	J7a	S-002	Calle Santa Cecilia	Estructura completamente tapada con agua estancada. No se pueden ver los tubos. El asfalto es aprox. 2" mas alto que la cuneta.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones.	NO
7/23/2009	J7a	S-003	Ave. Gilberto Monroig Int. Calle Santa Cecilia	Estructura completamente tapada. Apareta tener un tapón y un tubo roto ya que desde este manhole se registra un "back flow" a la estructura J7aS-005 que a su vez corre aguas abajo.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones. Realizar estudio para determinar si el tubo esta tapado o roto. Si esta roto, que entendemos que pueda ser, hay que repararlo y así capturar el agua que esta llegando a los puntos bajos, porque el sistema en la Ave. Gilberto Monroig esta tapado y/o roto.	NO
7/23/2009	J7a	S-004	Calle Santa Cecilia Int. Ave. Gilberto Monroig	Estructura completamente tapada, parilla rota.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones. Reemplazar parilla.	NO
7/23/2009	J7a	S-005	Ave. Gilberto Monroig	Estructura completamente inundada, tiene salida de flujo constante y corre por la calle aguas abajo. El asfalto y las cunetas están en mal estado.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones. Realizar estudio para determinar si hay tubo tapado o roto en la troncal. Si esta roto, hay que repararlo. Reparar cunetas y asfalto.	NO
7/23/2009	J7a	S-006	Calle Santa Cecilia	Estructura llena de agua hasta arriba. Se observa tubo de 4" D.I. que lo atraviesa. Entendemos que es parte del backflow producto de un tapón o un tubo roto en la intersección.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones. Realizar estudio para determinar si hay tubo tapado o roto en la troncal. Si esta roto, hay que repararlo.	NO
7/23/2009	J7a	S-007	Calle Santa Cecilia	Estructura llena de agua hasta arriba. Se observa tubo de 4" P.V.C. que lo atraviesa. Entendemos que es parte del backflow producto de un tapón o un tubo roto en la intersección.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones. Realizar estudio para determinar si hay tubo tapado o roto en la troncal. Si esta roto, hay que repararlo.	NO
7/23/2009	J7a	S-008, S-009, S-010 Y S-011	Ave. Gilberto Monroig Int Calle Del Valle	Estructuras completamente tapadas. Apareta tener un tapón o un tubo roto en la troncal.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones. Realizar estudio para determinar si hay tubo tapado o roto en la troncal. Si esta roto, hay que repararlo.	NO
7/23/2009	J7a	S-011A	Calle Del Valle	Estructura limpia		NO

FECHA	CUADRICULA	ESTRUCTURAS	DESCRIPCION DE LA ZONA VERIFICADAS	CONDICION EXISTENTE	RECOMENDACIONES	RE-VISITAR
7/23/2009	J7a	S-012 y S-013	Ave. Gilberto Monroig Int Calle Del Valle	Estructuras llenas de agua hasta arriba. El tapón y/o el tubo roto pudiera estar entre la estructura J7aS-012 y J7aS-018 ya que J7aS-012 esta llena de agua y la J7aS-018 solo tiene un poco de agua y basura acumulada.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones. Realizar estudio para determinar si hay tubo tapado o roto en la troncal. Si esta roto, hay que repararlo.	NO
7/28/2009	J7a	S-014, S-015, S-016 y S-017	Ave. Gilberto Monroig Int. Calle Calma	Estructuras están sucias con algo de sedimentos y hojas.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones.	NO
7/28/2009	J7a	S-018	Ave. Gilberto Monroig Int. Calle Calma	Estructura parcialmente tapada con agua estancada y basura en el fondo.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones.	NO
7/28/2009	J7a	S-019	Calle Calma	Estructura con sedimentos y basura. Cunetas sucias.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones. Limpiar las cunetas.	NO
7/28/2009	J7a	S-020	Calle Calma	Estructura con basura en el fondo, parilla sucia. Tiene entrada de un tubo de 8" con flujo constante no se pudo identificar de donde proviene, puede ser conexión ilegal sanitaria.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones. Acción Intermedia: Determinar de donde proviene la conexión de 8" y si es sanitario hay que desconectar del pluvial y conectar al sanitario mas cercano. Se necesita un estudio de campo para determinar origen y posible punto de conexión nuevo.	NO
7/28/2009	J7a	S-020A	Calle Calma	Estructura con sedimento en el fondo. Las cunetas están rotas y no drenan.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones. Reparar las cunetas.	NO
7/28/2009	J7a	S-021, S-022 y S-023	Ave. Gilberto Monroig Int. Calle Del Rio	Estructuras llenas de basura, las cunetas de los alrededores están en mal estado.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones. Reparar las cunetas.	NO
7/28/2009	J7a	S-024	Ave. Gilberto Monroig Int. Calle Del Rio	Estructuras parcialmente tapada con basura, las escaleras están rotas.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones. Reparar las escaleras.	NO
7/27/2009	J7a	S-025	Ave. Gilberto Monroig Int. Calle Rafael Alers (Bella Vista antes)	Estructura seco pero llena de basura que no se pueden ver las conexiones.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones.	NO
7/27/2009	J7a	S-026 y S-027	Ave. Gilberto Monroig Int. Calle Rafael Alers (Bella Vista antes)	Estructuras están selladas no se pudieron abrir para inspección.	Acción Inmediata: Abrir las tapas y cotejar condición si están sucias y/o tapadas proceder entonces a limpiar y destapar las estructuras y sus conexiones.	NO
7/27/2009	J7a	S-028	Ave. Gilberto Monroig Int. Calle Rafael Alers (Bella Vista antes)	Estructura limpia.		NO
7/27/2009	J7a	S-029	Ave. Gilberto Monroig Int. Calle Canovanas	Estructura sucia con poca basura. La calle en la intersección esta colapsada.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones. Reparar pavimento.	NO
7/27/2009	J7a	S-030	Ave. Gilberto Monroig Int. Calle Tapia	Estructura parcialmente tapada con basura.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones.	NO
7/27/2009	J7a	S-031 y S-033	Ave. Gilberto Monroig Int. Calle Tapia	Estructuras parcialmente tapada con basura.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar las estructuras y sus conexiones.	NO
7/27/2009	J7a	S-032	Ave. Gilberto Monroig Int. Calle Tapia	Estructura limpia.		NO
8/11/2009	J7a	S-034	Calle Castro Vinas	Estructura limpia con flujo constante de agua limpia. Se detecto aguas arriba posible conexión ilegal de un laundry o car wash localizados en la Ave. Eduardo Conde.	Acción Inmediata: Realizar estudio de campo para determinar de donde proviene la conexión. Una vez se identifique proceder a comunicarle al dueño de la misma que tiene que desconectarla del sistema pluvial y proveer los planos y/o permisos para conectarla al sistema sanitario ya que esta violando la ley.	NO

FECHA	CUADRICULA	ESTRUCTURAS	DESCRIPCION DE LA ZONA VERIFICADAS	CONDICION EXISTENTE	RECOMENDACIONES	RE-VISITAR
8/11/2009	J7a	S-035	Calle Castro Vinas Int. Ave. Barbosa	Estructura limpia con flujo constante de agua limpia. Se detecto aguas arriba posible conexión ilegal de un laundry o car wash localizados en la Ave. Eduardo Conde.	Acción Inmediata: Realizar estudio de campo para determinar de donde proviene la conexión. Una vez se identifique proceder a comunicarle al dueño de la misma que tiene que desconectarla del sistema pluvial y proveer los planos y/o permisos para conectarla al sistema sanitario ya que esta violando la ley.	NO
8/11/2009	J7a	S-036	Calle Barbosa Int. Calle Castro Vinas	Estructura con agua estancada, parilla con basura y cuneta en mal estado.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones. Limpiar y reparar cunetas.	NO
8/11/2009	J7a	S-037	Calle Barbosa Int. Calle Manuel Corchado	Estructura con basura y sedimento en el fondo, tiene flujo constante de agua limpia. Se detecto aguas arriba posible conexión ilegal de un laundry o car wash localizados en la Ave. Eduardo Conde.	Acción Inmediata: Limpiar y/o destapar la estructura y sus conexiones. Realizar estudio de campo para determinar de donde proviene la conexión. Una vez se identifique proceder a comunicarle al dueño de la misma que tiene que desconectarla del sistema pluvial y proveer los planos y/o permisos para conectarla al sistema sanitario ya que esta violando la ley.	NO
8/11/2009	J7a	S-038	Calle Barbosa Int. Calle Manuel Corchado	Estructura con bastante basura y sedimento.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones.	NO
8/11/2009	J7a	S-039	Calle Santa Cecilia Int. Calle Barbosa	Estructura sellada con asfalto, esta sucia con sedimento en el fondo.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones.	NO
8/11/2009	J7a	S-040	Calle Santa Cecilia Int. Calle Barbosa	Estructura sucia con bastante basura y agua estancada.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones.	NO
8/11/2009	J7a	S-041	Calle Barbosa Int. Calle Santa Cecilia	Estructura limpia.		NO
8/11/2009	J7a	S-042	Calle Santa Cecilia Int. Calle Barbosa	Estructura limpia con flujo constante de agua limpia. Se detecto aguas arriba posible conexión ilegal de un laundry o car wash localizados en la Ave. Eduardo Conde. Tiene las escaleras rotas.	Acción Inmediata: Realizar estudio de campo para determinar de donde proviene la conexión. Una vez se identifique proceder a comunicarle al dueño de la misma que tiene que desconectarla del sistema pluvial y proveer los planos y/o permisos para conectarla al sistema sanitario ya que esta violando la ley. Reparar las escaleras.	NO
8/11/2009	J7a	S-043	Calle Santa Cecilia	Estructura limpia con flujo constante de agua limpia. Se detecto aguas arriba posible conexión ilegal de un laundry o car wash localizados en la Ave. Eduardo Conde.	Acción Inmediata: Realizar estudio de campo para determinar de donde proviene la conexión. Una vez se identifique proceder a comunicarle al dueño de la misma que tiene que desconectarla del sistema pluvial y proveer los planos y/o permisos para conectarla al sistema sanitario ya que esta violando la ley.	NO
7/27/2009	J7b	S-001	Calle Tapia Int. Ave. Gilberto Monroig	Estructura limpia.		NO
7/27/2009	J7b	S-003	Calle Tapia Int. Ave. Gilberto Monroig	Estructura pequeña completamente tapada.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones.	NO
7/27/2009	J7b	S-004	Calle Tapia	Estructura parcialmente tapada con crecimiento de plantas.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones.	NO
7/27/2009	J7b	S-004A	Calle Tapia	Estructura limpia.		NO

FECHA	CUADRICULA	ESTRUCTURAS	DESCRIPCION DE LA ZONA VERIFICADAS	CONDICION EXISTENTE	RECOMENDACIONES	RE-VISITAR
7/27/2009	J7b	S-005	Calle Tapia	Estructura pequeña bastante sucia y sedimentada, aparenta conectarse a caja en el medio de la calle sellada con una tola remachada con varillas, entendemos que puede ser un manhole.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones. Verificar que hay debajo de la tola y si es un manhole en malas condiciones entonces proceder a rehabilitarlo y/o reemplazarlo.	NO
7/27/2009	J7b	S-005A	Calle Tapia	Estructura pequeña con aguas estancadas no se pueden ver los tubos.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones.	NO
7/27/2009	J7b	S-006	Calle Tapia Int. Calle Esquilin	Estructura prácticamente tapada con arena que según vecino y evidentemente proviene de Comercia Velez. Cunetas rotas.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones. Notificar al dueño de Comercial Velez que no puede dejar escapar la arena de su local y mucho menos que entre al sistema pluvial ya que lo tapa.	NO
7/27/2009	J7b	S-006A	Calle Esquilin Int. Calle Tapia	Estructura sellada no se pudo abrir.	Acción Inmediata: Destapar la estructura para cotejar condición, si esta sedimentada entonces proceder a limpiar y destapar la misma y sus conexiones.	NO
7/27/2009	J7b	S-007	Calle Tapia Int. Calle Esquilin	Estructura tapada.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones.	NO
7/28/2009	J7b	S-008	Ave. Gilberto Monroig Int. Calle Degetau	Estructura sucia, tiene un pedazo hundido, el asfalto esta mas arriba que la parilla. Las cunetas están sucias y con agua estancada.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones. Limpiar las cunetas.	NO
7/28/2009	J7b	S-009, S-010 y S-011	Ave. Gilberto Monroig Int. Calle Degetau	Estructuras J7bS-009 y J7bS-010 están parcialmente tapadas con sedimento y basura. La estructura J7bS-011 esta tapado no se puede apreciar la troncal. Las cunetas están en mal estado no drenan.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar las estructuras y sus conexiones. Limpiar y reparar las cunetas.	NO
7/28/2009	J7b	S-012	Calle Degetau	Estructura con basura en el fondo.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones.	NO
7/28/2009	J7b	S-013	Calle Degetau	Estructura con agua estancada y parilla sucia, fluye lento parece estar el tubo tapado.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones.	NO
7/28/2009	J7b	S-014	Calle Degetau	Estructura con agua estancada, fluye lento parece estar el tubo tapado.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones.	NO
7/28/2009	J7b	S-015	Calle Degetau	Estructura sucia.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones.	NO
7/28/2009	J7b	S-016	Calle Degetau	Estructura limpia.		NO
7/28/2009	J7b	S-017	Calle Degetau Int. Calle Esquilin	Estructura sucia con agua estancada. Cunetas con sedimento y agua estancada.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones. Limpiar las cunetas.	NO
7/28/2009	J7b	S-018	Calle Degetau Int. Calle Esquilin	Estructura sucia y cunetas en mal estado.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones. Limpiar y reparar las cunetas.	NO
7/28/2009	J7b	S-019	Calle Degetau Int. Calle Esquilin	Estructura sellada.	Acción Inmediata: Destapar la estructura para cotejar condición, si esta sedimentada entonces proceder a limpiar y destapar la misma y sus conexiones.	NO

FECHA	CUADRICULA	ESTRUCTURAS	DESCRIPCION DE LA ZONA VERIFICADAS	CONDICION EXISTENTE	RECOMENDACIONES	RE-VISITAR
7/28/2009	J7b	S-020	Calle Degetau Int. Calle Esquilin	Estructura pequeña sucia con sedimentos en el fondo. Dueño de taller en el #247 nos indica que la inundación sube al taller que esta a 2 pies del nivel de la calle. Se entiende que al estar tapado el sistema en la Ave. Gilberto Monroig que esta aguas arribas estas llegan al punto bajo inundándolo.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones.	NO
7/28/2009	J7b	S-021	Calle Degetau Int. Calle Esquilin	Estructura parcialmente tapada.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones.	NO
7/28/2009	J7b	S-023	Ave. Gilberto Monroig Int. Calle Betances	Estructura sucia con sedimento en el fondo.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones.	NO
7/28/2009	J7b	S-024	Ave. Gilberto Monroig Int. Calle Betances	Estructura con sedimento y basura, tiene cuneta rota y agua estancada.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones. Reparar cunetas.	NO
7/28/2009	J7b	S-025	Ave. Gilberto Monroig Int. Calle Betances	Estructura parcialmente tapada.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones.	NO
7/28/2009	J7b	S-026	Ave. Gilberto Monroig Int. Calle Betances	Estructura con sedimentos y agua estancada no se ven los tubos.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones.	NO
7/28/2009	J7b	S-027	Calle Betances	Parilla tapada con piedras y basura, esta corriendo el agua, tiene algo de sedimento.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones.	NO
7/28/2009	J7b	S-028	Calle Betances	Estructura limpia.		NO
7/28/2009	J7b	S-029	Calle Betances	Estructura parcialmente tapada no se ven los tubos. Cunetas sucias con agua estancada hay contador de agua roto.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones.	NO
7/28/2009	J7b	S-030	Calle Betances	Estructura limpia.		NO
7/28/2009	J7b	S-031	Calle Betances	Estructura pequeña tiene sedimentos, basura y aguas estancadas.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones.	NO
7/28/2009	J7b	S-032	Calle Betances Int. Calle Esquilin	Estructura con sedimentos y basura. Agua fluye mas abajo en media cana.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones.	NO
7/28/2009	J7b	S-033	Calle Betances Int. Calle Esquilin	Estructura pequeña con agua estancada.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones.	NO
7/28/2009	J7b	S-034	Calle Betances Int. Calle Esquilin	Estructura con bastante basura en el fondo. Parilla rota.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones. Reemplazar parilla.	NO
7/28/2009	J7b	S-035	Calle Betances	Estructura pequeña con sedimento en el fondo.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones.	NO
7/28/2009	J7b	S-036	Ave. Gilberto Monroig Int. Calle Ruiz Belvis	Estructura con sedimentos y basura no se pueden ver los tubos.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones.	NO
7/28/2009	J7b	S-037	Ave. Gilberto Monroig Int. Calle Ruiz Belvis	Estructura tapada no se pueden ver los tubos. Cuneta en malas condiciones con agua y limo.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones.	NO
7/28/2009	J7b	S-038	Ave. Gilberto Monroig Int. Calle Ruiz Belvis	Estructura completamente tapada.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones.	NO
7/28/2009	J7b	S-039	Ave. Gilberto Monroig Int. Calle Ruiz Belvis	Estructura parcialmente tapada con sedimentos, basura y agua estancada, no se pueden ver los tubos. Parilla rota.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones. Reemplazar parilla.	NO

FECHA	CUADRICULA	ESTRUCTURAS	DESCRIPCION DE LA ZONA VERIFICADAS	CONDICION EXISTENTE	RECOMENDACIONES	RE-VISITAR
7/28/2009	J7b	S-040	Ave. Gilberto Monroig Int. Calle Ruiz Belvis	Estructura parcialmente tapada.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones.	NO
7/28/2009	J7b	S-041	Ave. Gilberto Monroig Int. Calle Ruiz Belvis	Estructura parcialmente tapada.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones.	NO
7/28/2009	J7b	S-042 y S-042A	Ave. Gilberto Monroig Int. Calle Ruiz Belvis	Estructuras parcialmente tapadas.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar las estructuras y sus conexiones.	NO
7/28/2009	J7b	S-043	Calle Ruiz Belvis	Estructura sucia con parilla oxidada puede colapsar.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar las estructuras y sus conexiones. Reemplazar la parilla.	NO
7/28/2009	J7b	S-044	Calle Ruiz Belvis	Estructura sucia.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar las estructuras y sus conexiones. Reemplazar la parilla.	NO
7/28/2009	J7b	S-045	Calle Ruiz Belvis	Estructura con basura en el fondo.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar las estructuras y sus conexiones.	NO
7/28/2009	J7b	S-046	Calle Ruiz Belvis	Estructura limpia con poca profundidad, el medio de la calle esta mas alto que la acera aproximadamente entre 12" a 18".		NO
7/28/2009	J7b	S-047	Ave. Gilberto Monroig Int. Calle Vigueroux	Estructura sucia.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar las estructuras y sus conexiones.	NO
7/28/2009	J7b	S-051	Ave. Gilberto Monroig Int. Calle Vigueroux	Estructura sucia.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar las estructuras y sus conexiones.	NO
7/28/2009	J7b	S-052	Ave. Gilberto Monroig Int. Calle Vigueroux	Estructura parcialmente tapada. Los tubos pueden estar tapados.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar las estructuras y sus conexiones.	NO
7/28/2009	J7b	S-053	Ave. Gilberto Monroig Int. Calle Vigueroux	Estructura limpia.		NO
7/28/2009	J7b	S-054	Ave. Gilberto Monroig Int. Calle Vigueroux	Estructura parcialmente tapada.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar las estructuras y sus conexiones.	NO
7/28/2009	J7b	S-055	Calle Vigueroux	Estructura sucia.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar las estructuras y sus conexiones.	NO
7/28/2009	J7b	S-056	Calle Vigueroux	Estructura con tubos sucios. Parilla rota.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar las estructuras y sus conexiones. Reemplazar la parilla.	NO
7/28/2009	J7b	S-057	Calle Vigueroux	Estructura sucia.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar las estructuras y sus conexiones.	NO
7/28/2009	J7b	S-058	Calle Vigueroux	Estructura colapsada.	Acción Inmediata: Rehabilitar y/o reemplazar la estructura.	NO
7/29/2009	J7b	S-059	Calle Vigueroux	Estructura parcialmente tapada, cuneta con sedimentos y vegetación.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar las estructuras y sus conexiones. Limpiar cunetas.	NO
7/28/2009	J7b	S-060	Calle Vigueroux	Estructura limpia.		NO
7/28/2009	J7b	S-061	Calle Vigueroux	Estructura sucia.	Acción Inmediata: Rehabilitar y/o reemplazar la estructura.	NO
7/29/2009	J7b	S-062	Calle Palacios Int. Ave. Gilberto Monroig	Estructura Limpia. Esta rodeada de escombros, tiene estacionado sobre ella vehículo con desperfectos mecánicos podría estar recibiendo aceite del mismo.	Acción Inmediata: Verificar que el vehículo no tenga derrame de aceite sobre la alcantarilla, y si lo tiene identificar al dueño del vehículo y notificarle que debe removerlo y limpiar el derrame.	NO
7/29/2009	J7b	S-063 y S-064	Calle Palacios Int. Ave. Gilberto Monroig	Estructuras limpias.		NO

FECHA	CUADRICULA	ESTRUCTURAS	DESCRIPCION DE LA ZONA VERIFICADAS	CONDICION EXISTENTE	RECOMENDACIONES	RE-VISITAR
7/29/2009	J7b	S-065, S-066, S-066A, S-067, S-068 y S-069	Calle Palacios Int. Ave. Gilberto Monroig	Estructuras parcialmente tapadas con sedimentos, basura y agua estancada. En algunas no se pueden apreciar las conexiones. La estructura J7bS-067 tiene la parilla rota y la estructura J7bS-069 tiene algunos escombros en el fondo.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar las estructuras y sus conexiones. Reemplazar la parilla.	NO
7/29/2009	J7b	S-072, S-073 y S-074	Calle Palacios	Estructuras parcialmente tapadas con sedimentos y basura. La estructura J7bS-074 tiene la parilla rota.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar las estructuras y sus conexiones. Reemplazar la parilla.	NO
7/29/2009	J7b	S-075 a la S-086	Calle Soriano	Estructuras tapadas ya sea con sedimentos y basura o los residentes han colocado tapas de madera anulando su capacidad de recoger agua.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar las estructuras y sus conexiones. Notificar a CSA el día de la limpieza para recopilar los datos.	NO
7/29/2009	J7b	S-087 a la S-089	Ave. Gilberto Monroig Int. Calle Gautier Benítez	Estructuras sucias con basura en el fondo. La estructura J7bS-087 tiene la cuneta en malas condiciones, no drena.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar las estructuras y sus conexiones. Reparar las cunetas.	NO
7/29/2009	J7b	S-090 y S-092	Calle Gautier Benítez	Estructuras parcialmente tapadas con sedimentos y basura. Están recibiendo agua de hidrante roto. La estructura j7bS-90 tiene la parilla rota.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar las estructuras y sus conexiones. Reemplazar la parilla.	NO
7/29/2009	J7b	S-091	Calle Gautier Benítez	Estructura sucia.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones.	NO
7/29/2009	J7b	S-093	Ave. Gilberto Monroig Int. Calle Gautier Benítez	Estructura parcialmente tapada. Cunetas con escombros y vegetación.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones. Limpiar y reparar las cunetas.	NO
8/11/2009	J7c	S-001	Ave. Eduardo Conde	Estructura pequeña sellada con asfalto, tiene agua estancada no se pudieron apreciar los tubos.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones.	NO
8/11/2009	J7c	S-001A	Ave. Eduardo Conde	Estructura limpia con agua limpia fluyendo, el tubo de salida aparenta estar tapado. Cerca se encuentra el Laundry Imperio Dry Cleaning y estación de gasolina con Car wash cabe la posibilidad de una conexión ilegal de descarga al sistema pluvial. La cuneta esta sucia.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la tubería. Acción Intermedia: Realizar estudio para determinar en donde esta la conexión que descarga agua continuamente al sistema pluvial de la zona. Una vez se determina en donde esta, hay que notificar al dueño para que presente los planos de desconexión del sistema pluvial y el permiso de conexión al sistema sanitario.	NO
8/11/2009	J7c	S-001B	Ave. Eduardo Conde	Estructura parcialmente tapada.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones.	NO

FECHA	CUADRICULA	ESTRUCTURAS	DESCRIPCION DE LA ZONA VERIFICADAS	CONDICION EXISTENTE	RECOMENDACIONES	RE-VISITAR
8/11/2009	J7c	S-002	Ave. Eduardo Conde	Estructura limpia con agua limpia fluyendo. Hay un tubo sanitario roto sobre la acera que parece que es de la estación de gasolina y llega al poceto. La cuneta esta en malas condiciones, no drena.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la tubería. Determinar quien debe reparar tubo sanitario roto, si AAA o la estación de gasolina. Reparar las cunetas. Acción Intermedia: Realizar estudio para determinar en donde esta la conexión que descarga agua continuamente al sistema pluvial de la zona. Una vez se determina en donde esta, hay que notificar al dueño para que presente los planos de desconexión del sistema pluvial y el permiso de conexión al sistema sanitario.	NO
8/11/2009	J7c	S-003	Ave. Eduardo Conde	Estructura con agua estancada, expide mal olor.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones. Acción Intermedia: Determinar si existe conexión sanitaria. Si existe desconectar y diseñar la conexión al sistema sanitario.	NO
8/11/2009	J7c	S-004	Calle Castro Vinas Int. Ave. Eduardo Conde	Estructura parcialmente tapada con basura. Parilla rota.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones. Reemplazar parilla.	NO
8/11/2009	J7c	S-005	Calle Castro Vinas Int. Ave. Eduardo Conde	Estructura parcialmente tapada con basura.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones.	NO
8/11/2009	J7c	S-006	Calle Castro Vinas Int. Ave. Eduardo Conde	Estructura limpia con agua limpia fluyendo.	Acción Intermedia: Realizar estudio para determinar en donde esta la conexión que descarga agua continuamente al sistema pluvial de la zona. Una vez se determina en donde esta, hay que notificar al dueño para que presente los planos de desconexión del sistema pluvial y el permiso de conexión al sistema sanitario.	NO
8/11/2009	J7c	S-007	Ave. Eduardo Conde	Estructura pequeña con bastante basura y agua estancada. Tiene un tubo de acero de 2" que la atraviesa.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones.	NO
8/11/2009	J7c	S-008	Ave. Eduardo Conde Int. Calle Tapia	Estructura tapada, cuneta sucia y en malas condiciones.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones. Reparar y limpiar la cuneta.	NO
8/11/2009	J7c	S-009, S-009A y S-010	Ave. Eduardo Conde Int. Calle Tapia	Estructuras tapadas.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar las estructuras y sus conexiones.	NO
8/11/2009	J7c	S-011	Calle Tapia	Estructura sucia.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar las estructuras y sus conexiones.	NO
8/11/2009	J7c	S-012	Calle Tapia Int. Calle Vara	Estructura que no se pudo abrir la tapa.	Acción Inmediata: Destapar la estructura para cotejar condición, si esta sedimentada entonces proceder a limpiar y destapar la misma y sus conexiones.	NO
8/11/2009	J7c	S-013	Calle Tapia Int. Calle Vara	Estructura con sedimento en el fondo. Cunetas sucias.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar las estructuras y sus conexiones. Limpiar cunetas.	NO
8/11/2009	J7c	S-014	Calle Barbosa Int. Calle Tapia	Estructura con parilla sucia, cuneta con vegetación y basura alrededor. Esta fluyendo, le esta llegando del agua del sanitario roto aguas arriba.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar las estructuras y sus conexiones. Limpiar cunetas. Notificar a la AAA par que repare y/o reemplace el tubo roto sanitario en la Calle Tapia entre la Calle Barbosa y la Calle Vara, el agua percola por el asfalto.	NO

FECHA	CUADRICULA	ESTRUCTURAS	DESCRIPCION DE LA ZONA VERIFICADAS	CONDICION EXISTENTE	RECOMENDACIONES	RE-VISITAR
8/11/2009	J7c	S-015	Calle Barbosa Int. Calle Tapia	Estructura sucia.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar las estructuras y sus conexiones.	NO
3/11/2009	J7d	S-001 y S-002	Calle Vizcarrondo	Estructuras sucias con sedimentos y basura. Cunetas en mal estado.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar las estructuras y sus conexiones. Reparar cunetas.	NO
8/11/2009	J7d	S-003 y S-004	Calle Vizcarrondo Int. Ave. Gilberto Monroig	Estructuras completamente tapadas.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar las estructuras y sus conexiones.	NO
8/11/2009	J7d	S-005	Calle Vizcarrondo Int. Ave. Gilberto Monroig	Estructura con agua estancada, se observan algunas cucarachas lo que indica posible descarga ilegal del sanitario.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones. Acción Intermedia: Determinar si existe conexión sanitaria, si existe entonces hay que desconectar del pluvial y conectar al sanitario mas cercano. Se necesita un estudio de campo para determinar origen y posible punto de conexión nuevo.	NO
8/11/2009	J7d	S-010	Ave. Gilberto Monroig	Estructura limpia con flujo, aparenta conectarse a la caja del pluvial en el centro de la calle. Las cunetas en la zona están en mal estado.	Acción Inmediata: Limpiar y reparar las cunetas.	NO
8/11/2009	J7d	S-011 y S-012	Calle Degetau Int. Calle Barbosa	Estructura J7dS-011 completamente tapada y las J7dS-12 parcialmente tapada. Cunetas sucias en la zona	Acción Inmediata: Limpiar y destapar las estructuras y sus conexiones. Limpiar las cunetas.	NO
8/11/2009	J7d	S-013	Calle Degetau Int. Calle Barbosa	Estructura con sedimento en el fondo.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar las estructuras y sus conexiones.	NO
8/11/2009	J7d	S-014	Calle Barbosa Int. Calle Betances	Estructura y parillas sucias. Las cunetas están reducidas con la cantidad de asfalto por consiguiente no drenan.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar las estructuras y sus conexiones. Rehabilitar las cunetas.	NO
8/11/2009	J7d	S-015	Calle Barbosa Int. Calle Betances	Estructura parcialmente tapada con basura. Cuneta esta mas abajo de un lado de la estructura. El sedimento esta negro. Esta localizado frente a taller mecánico, puede existir la posibilidad de que el taller este arrojando el aceite de motor en la estructura.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar las estructuras y sus conexiones. Realizar prueba que permitan identificar la sustancia que aparenta estar en la estructura. Si el estudio indica que es aceite, entonces hay notificar al taller que esta violando la ley y aplicarle las sanciones requeridas. Se tiene que descontaminar la estructura. Hay que consultar un experto en contaminación para tratar el asunto.	NO
8/11/2009	J7d	S-016 y S-017	Calle Barbosa Int. Calle Betances	Estructuras parcialmente tapadas. Cunetas en mal estado.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar las estructuras y sus conexiones. Rehabilitar las cunetas. Considerar la implementación de plan de mantenimiento preventivo que involucre tanto a las autoridades pertinentes como a la ciudadanía. Hay que educar a los residentes para que cooperen y no esperen que el municipio lo haga todo. Es responsabilidad de todos.	NO
8/11/2009	J7d	S-018	Calle Barbosa Int. Calle Betances	Estructura sucia.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar las estructuras y sus conexiones.	NO

FECHA	CUADRICULA	ESTRUCTURAS	DESCRIPCION DE LA ZONA VERIFICADAS	CONDICION EXISTENTE	RECOMENDACIONES	RE-VISITAR
8/11/2009	J7d	S-019	Calle Barbosa Int. Calle Betances	Estructura sellada.	Acción Inmediata: Destapar la estructura para cotejar condición, si esta sedimentada entonces proceder a limpiar y destapar la misma y sus conexiones.	NO
8/11/2009	J7d	S-020, S-021, S-022, S-023 y S-024	Calle Barbosa Int. Calle Ruiz Belvis	Estructuras total y parcialmente tapadas.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar las estructuras y sus conexiones. Considerar la implementación de plan de mantenimiento preventivo que involucre tanto a las autoridades pertinentes como a la ciudadanía. Hay que educar a los residentes para que cooperen y no esperen que el municipio lo haga todo. Es responsabilidad de todos.	NO
8/11/2009	J7d	S-025	Calle Barbosa Int. Calle Ruiz Belvis	Estructura limpia.		NO
8/12/2009	J7d	S-026 y S-027	Calle Barbosa Int. Calle Bella Vista	Estructuras parcialmente tapadas. Cunetas en mal estado.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar las estructuras y sus conexiones. Rehabilitar las cunetas. Considerar la implementación de plan de mantenimiento preventivo que involucre tanto a las autoridades pertinentes como a la ciudadanía. Hay que educar a los residentes para que cooperen y no esperen que el municipio lo haga todo. Es responsabilidad de todos.	NO
8/12/2009	J7d	S-028 y S-030	Calle Barbosa Int. Calle Bella Vista	Estructuras completamente tapadas. Cunetas en mal estado.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar las estructuras y sus conexiones. Rehabilitar las cunetas. Considerar la implementación de plan de mantenimiento preventivo que involucre tanto a las autoridades pertinentes como a la ciudadanía. Hay que educar a los residentes para que cooperen y no esperen que el municipio lo haga todo. Es responsabilidad de todos.	NO
8/12/2009	J7d	S-029	Calle Barbosa Int. Calle Bella Vista	Estructura sucia. Cuneta en mal estado.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar las estructuras y sus conexiones. Rehabilitar las cunetas. Considerar la implementación de plan de mantenimiento preventivo que involucre tanto a las autoridades pertinentes como a la ciudadanía. Hay que educar a los residentes para que cooperen y no esperen que el municipio lo haga todo. Es responsabilidad de todos.	NO
8/12/2009	J7d	S-031, S-032 y S-033	Calle Barbosa Int. Calle Bella Vista	Estructuras parcialmente tapadas. Cunetas en mal estado.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar las estructuras y sus conexiones. Rehabilitar las cunetas. Considerar la implementación de plan de mantenimiento preventivo que involucre tanto a las autoridades pertinentes como a la ciudadanía. Hay que educar a los residentes para que cooperen y no esperen que el municipio lo haga todo. Es responsabilidad de todos.	NO

FECHA	CUADRICULA	ESTRUCTURAS	DESCRIPCION DE LA ZONA VERIFICADAS	CONDICION EXISTENTE	RECOMENDACIONES	RE-VISITAR
8/12/2009	J7d	S-034, S-035 y S-036	Calle Barbosa Int. Calle Palacios	Estructuras parcialmente tapadas. Cunetas en mal estado.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar las estructuras y sus conexiones. Limpiar y rehabilitar las cunetas. Considerar la implementación de plan de mantenimiento preventivo que involucre tanto a las autoridades pertinentes como a la ciudadanía. Hay que educar a los residentes para que cooperen y no esperen que el municipio lo haga todo. Es responsabilidad de todos.	NO
8/12/2009	J7d	S-037	Calle Barbosa Int. Calle Palacios	Estructura con agua estancada.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar las estructuras y sus conexiones. Considerar la implementación de plan de mantenimiento preventivo que involucre tanto a las autoridades pertinentes como a la ciudadanía. Hay que educar a los residentes para que cooperen y no esperen que el municipio lo haga todo. Es responsabilidad de todos.	NO
8/12/2009	J7d	S-038 y S-039	Calle Barbosa Int. Calle Gautier Benítez	Estructuras sucias. La estructura J7dS-039 esta mas alta que la cuneta, se trabajo con tubo de 3 pulgadas para conectar la cuneta.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar las estructuras y sus conexiones. Rehabilitar y/o reparar la cuneta. Se necesita datos de campo para rehabilitar la pendiente de la cuneta. Considerar la implementación de plan de mantenimiento preventivo que involucre tanto a las autoridades pertinentes como a la ciudadanía. Hay que educar a los residentes para que cooperen y no esperen que el municipio lo haga todo. Es responsabilidad de todos.	NO
8/12/2009	J7d	S-040	Calle Barbosa Int. Calle Gautier Benítez	Estructura sucia. La atraviesa un tubo de 8 pulgadas sanitario, el mismo obstruye el flujo.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones. Considerar la implementación de plan de mantenimiento preventivo que involucre tanto a las autoridades pertinentes como a la ciudadanía. Hay que educar a los residentes para que cooperen y no esperen que el municipio lo haga todo. Es responsabilidad de todos.	NO
8/12/2009	J7d	S-041, S-042, S-043 y S-044	Calle Barbosa Int. Calle Gautier Benítez	Estructuras parcialmente tapadas. Cunetas en mal estado.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar las estructuras y sus conexiones. Rehabilitar la cuneta. Se necesita datos de campo para rehabilitar la pendiente de la cuneta. Considerar la implementación de plan de mantenimiento preventivo que involucre tanto a las autoridades pertinentes como a la ciudadanía. Hay que educar a los residentes para que cooperen y no esperen que el municipio lo haga todo. Es responsabilidad de todos.	NO
8/12/2009	J7d	S-045, S-046, S-047, S-048, S-050 y S-051	Calle Barbosa Int. Calle Vizcarrondo	Estructuras sucias con sedimentos y basura. Cunetas en mal estado.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar las estructuras y sus conexiones. Rehabilitar la cuneta. Considerar la implementación de plan de mantenimiento preventivo que involucre tanto a las autoridades pertinentes como a la ciudadanía. Hay que educar a los residentes para que cooperen y no esperen que el municipio lo haga todo. Es responsabilidad de todos.	NO

FECHA	CUADRICULA	ESTRUCTURAS	DESCRIPCION DE LA ZONA VERIFICADAS	CONDICION EXISTENTE	RECOMENDACIONES	RE-VISITAR
8/12/2009	J7d	S-049	Calle Barbosa Int. Calle Vizcarrondo	Estructura con agua estancada.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar las estructuras y sus conexiones. Considerar la implementación de plan de mantenimiento preventivo que involucre tanto a las autoridades pertinentes como a la ciudadanía. Hay que educar a los residentes para que cooperen y no esperen que el municipio lo haga todo. Es responsabilidad de todos.	NO
8/12/2009	J7d	S-052	Calle Barbosa	Estructura no se pudo inspeccionar, el día de la visita tenía un vehículo estacionado encima.		NO
8/12/2009	J7d	S-053	Calle Barbosa Int. Calle Colton	Estructura sucia. Cuneta rota.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones. Reparar la cuneta. Considerar la implementación de plan de mantenimiento preventivo que involucre tanto a las autoridades pertinentes como a la ciudadanía. Hay que educar a los residentes para que cooperen y no esperen que el municipio lo haga todo. Es responsabilidad de todos.	NO
8/12/2009	J7d	S-054	Calle Barbosa Int. Calle Colton	Estructura sellada.	Acción Inmediata: Destapar la estructura para cotejar condición, si esta sedimentada entonces proceder a limpiar y destapar la misma y sus conexiones.	NO
8/12/2009	J7d	S-055	Calle Barbosa Int. Calle Colton	Estructura parcialmente tapada. Parrilla rota	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones. Reemplazar la parrilla.	NO
8/12/2009	J7d	S-056	Calle Barbosa Int. Calle Colton	Estructura sucia. Cuneta en mal estado.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones. Reparar la cuneta.	NO
8/12/2009	J7d	S-057	Calle Barbosa Int. Calle Colton	Estructura parcialmente tapada.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones.	NO
8/12/2009	J7d	S-058	Calle Barbosa Int. Calle Colton	Estructura limpia. La cuneta esta en mal estado, la acera esta rota.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones. Reparar la cuneta y las aceras.	NO
8/12/2009	J7d	S-059	Calle Barbosa Int. Calle Colton	Estructura sucia. La parilla esta sellada con asfalto.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones.	NO
8/12/2009	J8b	S-001	Calle Sagrado Corazón Int. Calle Bella Vista y Ave. Eduardo Conde	Estructura sucia.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones.	NO
8/12/2009	J8b	S-001A	Ave. Eduardo Conde Int. Calle 14	Estructura parcialmente tapada.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones.	NO
8/12/2009	J8b	S-002, S-003 y S-005	Calle Sagrado Corazón Int. Calle Bella Vista y Ave. Eduardo Conde	Estructuras completamente tapadas. Cunetas en mal estado.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones. Limpiar y reparar las cunetas.	NO
8/12/2009	J8b	S-004	Ave. Eduardo Conde Int. Calle Bella Vista	Estructura parcialmente tapada con agua estancada. Se detecto que la tubería de salida esta colapsada ya que el manhole que la recibe esta limpio. Toda el agua que no se recoge en los puntos altos, están llegando de golpe a los bajos causando inundaciones.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones. Realizar estudio para confirmar que la tubería esta colapsada o tapada. Si esta colapsada hay que reemplazar la línea que requiere cortar el asfalto, excavación, reemplazo de tubería, rellenar, compactar y finalmente pavimentar el área.	NO
8/12/2009	J8b	S-006	Calle Buena Vista	Estructura completamente tapada.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones.	NO

FECHA	CUADRICULA	ESTRUCTURAS	DESCRIPCION DE LA ZONA VERIFICADAS	CONDICION EXISTENTE	RECOMENDACIONES	RE-VISITAR
8/12/2009	J8b	S-007	Calle Buena Vista	Estructura sucia. Vecino nos indica que algunos residentes del lugar depositan el aceite de la autos en las alcantarillas.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones. Considerar la implementación de educación a la ciudadanía de lo dañino que es el depositar líquidos contaminantes en el sistema pluvial, y hacerles saber que están violando la ley, darle herramientas a los que si velan por el ambiente para que puedan denunciarlos a las autoridades pertinentes y se apliquen las sanciones requeridas.	NO
8/12/2009	J8b	S-008	Calle Buena Vista	Estructura limpia. Esta estructura es la conexión de la estructura J8bS-004 aguas arriba que esta tapada con agua estancada.		NO
8/12/2009	J8b	S-009	Ave. Eduardo Conde	Estructura parcialmente tapada, el encintado esta mas alto que la acera. Esta localizado en el punto bajo, entendemos que las estructuras no tienen capacidad.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones. Acción Intermedia: Realizar estudio H-H para determinar el área de captación y determinar la capacidad de sistema en la zona. Si el estudio demuestra que no hay capacidad entonces diseñar un sistema pluvial nuevo en la zona.	NO
8/12/2009	J8b	S-010	Ave. Eduardo Conde Int. Calle Providencia	Estructura especial con dos filas de parillas, pero es mas pequeña en el interior y el tubo de salida esta mas alto que el fondo así que tiene agua estancada. La cuneta esta en mal estado. Entendemos que las estructuras no tienen capacidad.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones. Reparar la cuneta. Acción Intermedia: Realizar estudio H-H para determinar el área de captación y determinar la capacidad de sistema en la zona. Si el estudio demuestra que no hay capacidad entonces diseñar un sistema pluvial nuevo en la zona.	NO
8/12/2009	J8b	S-011	Ave. Eduardo Conde	Estructura sucia tiene aproximadamente 24 pulgadas de profundidad. El encintado esta mas alto que la acera aun así el agua sale de la estructura J8bS-010 y se inunda la calle y entra al Providencia Liquor store sobre un pie y medio de agua. Entendemos que las estructuras no tienen capacidad. Nuevamente el agua que no se recoge en los punto altos llegan a los bajos de golpe y ocasionan inundaciones, en este tramo causan inundación aguas abajo en la intercesión con la Calle Barbosa.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones. Reparar la cuneta. Acción Intermedia: Realizar estudio H-H para determinar el área de captación y determinar la capacidad de sistema en la zona. Si el estudio demuestra que no hay capacidad entonces diseñar un sistema pluvial nuevo en la zona.	NO
8/12/2009	J8b	S-012	Calle Providencia	Estructura limpia.		NO
8/12/2009	J8b	S-013	Calle Providencia	Estructura sucia. Estructura con poca profundidad.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones. Acción Intermedia: Realizar estudio H-H para determinar el área de captación y determinar la capacidad de sistema en la zona. Si el estudio demuestra que no hay capacidad entonces diseñar un sistema pluvial nuevo en la zona.	NO

FECHA	CUADRICULA	ESTRUCTURAS	DESCRIPCION DE LA ZONA VERIFICADAS	CONDICION EXISTENTE	RECOMENDACIONES	RE-VISITAR
8/12/2009	J8b	S-014	Calle Providencia Int. Calle Barbosa	Estructura limpia. Entendemos que no tiene capacidad. Estas estructuras reciben el flujo de la intercesión con la Ave. Eduardo Conde y que a su vez es el punto bajo aguas arribas.	Acción Intermedia: Realizar estudio H-H para determinar el área de captación y determinar la capacidad de sistema en la zona. Si el estudio demuestra que no hay capacidad entonces diseñar un sistema pluvial nuevo en la zona.	NO
8/12/2009	J8b	S-015	Calle Providencia Int. Calle Barbosa	Estructura pequeña en el medio de la calle en pendiente, sirve de cruce de tubería de inlet a inlet. Tiene vegetación en el fondo. Entendemos que no tiene capacidad.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones. Acción Intermedia: Realizar estudio H-H para determinar el área de captación y determinar la capacidad de sistema en la zona. Si el estudio demuestra que no hay capacidad entonces diseñar un sistema pluvial nuevo en la zona.	NO
8/12/2009	J8b	S-016	Calle Providencia Int. Calle Barbosa	Estructura muy pequeña y parcialmente tapada con basura. Entendemos que no tiene capacidad. La cuneta esta hundida en la esquina.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones. Reparar la cuneta. Acción Intermedia: Realizar estudio H-H para determinar el área de captación y determinar la capacidad de sistema en la zona. Si el estudio demuestra que no hay capacidad entonces diseñar un sistema pluvial nuevo en la zona.	NO
8/12/2009	J8b	S-017	Calle Providencia Int. Calle Barbosa	Estructura sellada con anilla. No se pudo verificar las conexiones. Entendemos que no tiene capacidad.	Acción Intermedia: Realizar estudio H-H para determinar el área de captación y determinar la capacidad de sistema en la zona. Si el estudio demuestra que no hay capacidad entonces diseñar un sistema pluvial nuevo en la zona.	NO
8/12/2009	J8b	S-018	Calle Providencia Int. Calle Barbosa	Estructura en el medio de la calle parcialmente tapada con sedimentos. Nos indican los vecinos que se tapa y se inunda hasta alcanzar la acera. Entendemos que no tiene capacidad.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones. Acción Intermedia: Realizar estudio H-H para determinar el área de captación y determinar la capacidad de sistema en la zona. Si el estudio demuestra que no hay capacidad entonces diseñar un sistema pluvial nuevo en la zona.	NO
7/29/2009	K6c	S-001	Calle Gautier Benítez	Estructura parcialmente tapada, tiene parilla rota en algunos segmentos. La estructura esta mas alta que la cuneta aproximadamente 14 pulgadas. Existe acometida sanitaria de la residencia 201 que descarga por acera y llega al sistema pluvial, residente indica que la rompieron cuando construyeron las aceras nuevas y no la repararon. En la calle también se observa asfalto con excavación sin reparar.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones. Reparar con carácter de urgencia la acometida sanitaria de la residencias 201. Acción Intermedia: Diseñar estructura de entrada en los extremos del cross inlet para minimizar la diferencia en altura entre la cuneta y la parilla. Se requerirá tomas datos topográficos y diseño estructural.	NO
7/29/2009	K6c	S-002	Calle Gautier Benítez	Estructura parcialmente tapada.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones.	NO
8/4/2009	K6c	S-003	Calle Vizcarrondo Int. Baldorioty	Estructura sucia. Parrilla rota en algunos segmentos.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones. Reemplazar la parilla.	NO
8/4/2009	K6c	S-004	Callejón Colton	Estructura parcialmente tapada.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones.	NO

FECHA	CUADRICULA	ESTRUCTURAS	DESCRIPCION DE LA ZONA VERIFICADAS	CONDICION EXISTENTE	RECOMENDACIONES	RE-VISITAR
8/4/2009	K6c	S-005	Calle Colton	Estructura parcialmente tapada.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones.	NO
8/4/2009	K6c	S-005A	Calle Colton	Estructura parcialmente tapada.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones.	NO
8/13/2009	K6c	S-006, S-007 y S-008	Marginal Baldorioty paralela a Calle Unión	Estructura completamente tapada.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones.	NO
8/13/2009	K6c	S-009	Marginal Baldorioty paralela a Calle Unión	Troncal pluvial aproximadamente de 10 a 15 pies de profundidad. Se ve fluyendo sin problemas, pero expide un fuerte olor a gasolina.	Acción Inmediata: Notificar a las autoridades pertinentes para que determinen si hay contaminación.	NO
8/13/2009	K6c	S-010	Marginal Baldorioty paralela a Calle Unión	Troncal pluvial limpia		NO
8/13/2009	K6c	S-011	Marginal Baldorioty paralela a Calle Unión	Estructura completamente tapada.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones.	NO
8/13/2009	K6d	S-001	Marginal Baldorioty paralela a Calle Unión	Estructura sucia.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones.	NO
8/13/2009	K6d	S-002	Marginal Baldorioty paralela a Calle Unión	Estructura de varios pies de largo, 12" de ancho y profundidad de 30", esta sedimentada en tramos y tiene varios huecos en la parilla.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones. Reemplazar los tramos de la parilla que están rotos.	NO
8/4/2009	K7a	S-001 a la S-006	Calle Henna Int. Calle Gautier Benítez	Estructuras completamente y parcialmente tapadas.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar las estructuras y sus conexiones.	NO
8/4/2009	K7a	S-008	Calle Henna Int. Calle Colton	Estructura sucia.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones.	NO
8/4/2009	K7a	S-009 y S-010	Calle Henna Int. Calle Colton	Estructuras parcialmente tapadas. Parrillas en mal estado.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar las estructuras y sus conexiones. Reemplazar parrillas.	NO
8/4/2009	K7a	S-011	Calle Henna Int. Calle Colton	Estructura parcialmente tapada.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones.	NO
8/4/2009	K7a	S-012	Calle Henna Int. Calle Providencia	Estructura en peligro de colapso estructural.	Acción Inmediata: Rehabilitar y/o reemplazar la estructura. Se requiere la inspección y recomendación de un experto en estructura.	NO
8/4/2009	K7a	S-013 y S-017	Calle Henna Int. Calle Providencia	Estructuras parcialmente tapadas y/o sucias.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones.	NO
8/4/2009	K7a	S-014, S-015 y S-016	Calle Henna Int. Calle Providencia	Estructuras selladas con anillas.	Acción Inmediata: Destapar las estructuras para cotejar condición, si están sedimentadas entonces proceder a limpiar y destapar las mismas y sus conexiones.	NO
8/4/2009	K7a	S-017 y S-018	Calle Henna Int. Calle Providencia	Estructuras sucias.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar las estructuras y sus conexiones.	NO
8/4/2009	K7a	S-019 y S-020	Calle Henna Int. Calle Providencia	Estructuras localizadas en zona de alto trafico no se pudieron verificar.		NO
8/4/2009	K7a	S-021 y S-022	Calle Henna Int. Calle Buena Ventura	Estructuras limpias.		NO
8/4/2009	K7a	S-023	Calle Henna Int. Calle Buena Ventura	Estructura sucia.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones.	NO
8/4/2009	K7a	S-024	Calle Henna Int. Calle Progreso	Estructura limpia.		NO

FECHA	CUADRICULA	ESTRUCTURAS	DESCRIPCION DE LA ZONA VERIFICADAS	CONDICION EXISTENTE	RECOMENDACIONES	RE-VISITAR
8/4/2009	K7a	S-026	Calle Henna Int. Calle Progreso	Estructura parcialmente tapada. Estructura en peligro de colapso.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones. Rehabilitar y/o reemplazar la estructura. Se requiere la inspección y recomendación de un experto en estructura.	NO
8/4/2009	K7a	S-027	Calle Henna Int. Calle Progreso	Estructura limpia.		NO
8/4/2009	K7a	S-028 y S-029	Calle Henna Int. Calle Progreso	Estructuras limpias.		NO
8/4/2009	K7a	S-030	Calle Henna Int. Calle Progreso	Estructura sucia. Aparenta tener descarga sanitaria.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones. Acción Intermedia: Se necesita identificar si efectivamente tiene descarga sanitaria. Se requerirá desconectar del pluvial y conectar al sanitario disponible. Se necesita realizar los tramites necesarios para la conexión.	NO
8/4/2009	K7a	S-031	Calle Progreso	Estructura sucia.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones.	NO
8/4/2009	K7a	S-033	Calle Progreso Int. Calle Unión	Estructura sellada.	Acción Inmediata: Destapar la estructura para cotejar condición, si esta sedimentada entonces proceder a limpiar y destapar la misma y sus conexiones.	NO
8/4/2009	K7a	S-034	Calle Henna Int. Calle Núñez Prieto	Estructura limpia.		NO
8/4/2009	K7a	S-035, S-037 y S-038	Calle Henna Int. Calle Núñez Prieto	Estructuras sucias. Las estructuras K7aS-035 y K7aS-038 pueden estar combinadas con el sistema sanitario ya que expiden un fuerte olor séptico.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar las estructuras y sus conexiones. Acción Intermedia: Se necesita identificar si efectivamente tienen descarga sanitaria. Se requerirá desconectar del pluvial y conectar al sanitario disponible. Se necesita realizar los tramites necesarios para la conexión.	NO
8/4/2009	K7a	S-036	Calle Henna Int. Calle Núñez Prieto	Estructura sellada.	Acción Inmediata: Destapar la estructura para cotejar condición, si esta sedimentada entonces proceder a limpiar y destapar la misma y sus conexiones.	NO
8/4/2009	K7a	S-038A	Calle Unión Int. Calle Núñez Prieto	Estructura limpia.		NO
8/4/2009	K7a	S-039	Calle Henna / Callejón Amparo	Estructura tapada. Parilla rota.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar las estructuras y sus conexiones. Reemplazar la parilla.	NO
8/4/2009	K7a	S-039A y S-040	Calle Henna / Callejón Amparo	Estructuras sucias. La estructura K7aS-039A tiene la parilla deteriorada, puede estar combinado con el sanitario expide mal olor.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones. Reemplazar la parilla. Acción Intermedia: Se necesita identificar si efectivamente tiene descarga sanitaria. Se requerirá desconectar del pluvial y conectar al sanitario disponible. Se necesita realizar los tramites necesarios para la conexión.	NO

FECHA	CUADRICULA	ESTRUCTURAS	DESCRIPCION DE LA ZONA VERIFICADAS	CONDICION EXISTENTE	RECOMENDACIONES	RE-VISITAR
8/4/2009	K7a	S-041, S-041A, S-041B, S-042, S-043 y S-044	Callejón Amparo	Estructuras parcialmente tapadas y/o sucias. A lo largo de todo el callejón el sistema sanitario parece estar descargando en el pluvial.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar las estructuras y sus conexiones. Acción Intermedia: Se necesita identificar si efectivamente tienen descarga sanitaria. Se requerirá desconectar del pluvial y diseñar una línea que a su vez se conecte al sanitario disponible. Se necesita realizar los tramites necesarios para la construcción y conexión.	NO
8/4/2009	K7a	S-044A	Calle Unión Int. Callejón Amparo	Estructura sucia.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar las estructuras y sus conexiones.	NO
8/13/2009	K7a	S-045, S-046 y S-047	Calle Rio Grande Int. Calle Henna	Estructuras sucias. Las estructuras K7aS-045y K7aS-046 tienen la parilla rota y/o oxidada.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar las estructuras y sus conexiones. Reemplazar parrillas.	NO
8/13/2009	K7a	S-047A	Calle Henna Int. Calle Rio Grande	Estructura sellada con anilla.	Acción Inmediata: Destapar la estructura para cotejar condición, si esta sedimentada entonces proceder a limpiar y destapar la misma y sus conexiones.	NO
8/13/2009	K7a	S-048	Calle Henna Int. Calle Rio Grande	Estructura limpia.		NO
8/13/2009	K7a	S-049	Calle Rio Grande	Estructura con algo de sedimento en el fondo. Los vecinos indican que se realizaron mejoras a la calle, se construyó un cross grate a la salida y se construyó un cunetón de cemento por el medio que recoge y dirige las aguas a las parillas. Mientras el sistema este limpio no se inunda.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones.	NO
8/13/2009	K7a	S-050	Calle Rio Grande	Estructura con algo de sedimento en el fondo. Los vecinos indican que se realizaron mejoras a la calle, se construyó un cross grate a la salida y se construyó un cunetón de cemento por el medio que recoge y dirige las aguas a las parillas. Mientras el sistema este limpio no se inunda.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones.	NO
8/13/2009	K7a	S-052	Calle Rio Grande	Estructura con algo de sedimento en el fondo. Los vecinos indican que se realizaron mejoras a la calle, se construyó un cross grate a la salida y se construyó un cunetón de cemento por el medio que recoge y dirige las aguas a las parillas. Mientras el sistema este limpio no se inunda.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones.	NO
8/13/2009	K7a	S-054 y S-055	Calle Rio Grande Int. Calle Unión	Estas estructuras se convirtieron un cross inlet. Están limpias.		NO
8/13/2009	K7a	S-053A	Calle Unión	Estructura completamente tapada, se conecta al curb inlet K7aS-053B, se presume que es la conexión del MH K7aS-063A en la calle Henna.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones.	NO

FECHA	CUADRICULA	ESTRUCTURAS	DESCRIPCION DE LA ZONA VERIFICADAS	CONDICION EXISTENTE	RECOMENDACIONES	RE-VISITAR
8/13/2009	K7a	S-053B	Calle Unión	Estructura colapsada, esta tapado con pedazo de madera, representa un riesgo de caída, además ubica frente a parque pasivo. La estructura esta llena de escombros.	Acción Inmediata: Rehabilitar la estructura. Se requiere la inspección y recomendación de un experto en estructura para reforzar tanto la caja como la acera.	NO
8/13/2009	K7a	S-053C	Calle Unión	Estructura limpia.		NO
8/13/2009	K7a	S-054A	Calle Unión Int. Callejón Amparo	Estructura sucia.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones.	NO
8/13/2009	K7a	S-054B, S-056 y S-057	Calle Unión, Calle Fajardo	Estructuras limpias.		NO
8/13/2009	K7a	S-058	Calle Fajardo	Estructura sucia.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones.	NO
8/13/2009	K7a	S-059	Calle Fajardo Int. Calle Henna	Estructura sucia con agua estancada.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones.	NO
8/13/2009	K7a	S-060	Calle Fajardo Int. Calle Henna	Esta estructura esta bajo una acera nueva. La acera tiene un tubo que recoge que efectivamente demuestra que existe algo bajo la acera.		NO
8/13/2009	K7a	S-061	Calle Fajardo Int. Calle Henna	Estructura limpia.		NO
8/13/2009	K7a	S-063A	Calle Henna	Estructura en la acera bastante llanita, parcialmente tapada, tiene un tubo elíptico de 12". Residen del área no indica que no tienen problemas de inundación.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones.	NO
8/13/2009	K7a	S-063	Calle Juncos	Estructura con doble parrilla pero el hueco es de una sola, tiene poca capacidad. Tiene agua estancada, parrilla sucia y rota, no se pudo verificar a donde se conecta. Vecinos indican que se inunda en esta área.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones. Reemplazar la parrilla. Acción Intermedia: Realizar estudio hidrológico e hidráulico para determinar la capacidad de las estructuras en el área. Si el estudio así lo refleja diseñar estructuras con mas capacidad y/o diseñar nueva línea que pueda conectarse a sistema en función.	NO
8/13/2009	K7a	S-064	Calle Juncos	Estructura con agua estancada.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones. Acción Intermedia: Realizar estudio hidrológico e hidráulico para determinar la capacidad de las estructuras en el área. Si el estudio así lo refleja diseñar estructuras con mas capacidad y/o diseñar nueva línea que pueda conectarse a sistema en función.	NO
8/13/2009	K7b	S-001	Calle Juncos Int. Calle Unión	Estructura parcialmente tapada, cuneta sucia y no drena.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones. Reparar y limpiar la cuneta.	NO
8/13/2009	K7b	S-002	Calle Juncos Int. Calle Unión	La estructura es una caja, esta limpia. Se cotejo tubo de salida de 36"		NO
8/13/2009	K7b	S-003	Calle Merhoff	Estructura parcialmente tapada, tiene crecimiento de vegetación.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones.	NO

FECHA	CUADRICULA	ESTRUCTURAS	DESCRIPCION DE LA ZONA VERIFICADAS	CONDICION EXISTENTE	RECOMENDACIONES	RE-VISITAR
8/13/2009	K7b	S-004	Calle Unión Int. Calle Merhoff	Estructura sellada.	Acción Inmediata: Destapar la estructura para cotejar condición, si esta sedimentada entonces proceder a limpiar y destapar la misma y sus conexiones.	NO
8/18/2009	K7b	S-005	Calle Merhoff	Estructura parcialmente tapada, no se ven las conexiones. Las cunetas están sucias.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones. Limpiar las cunetas.	NO
8/18/2009	K7b	S-005A	Calle Merhoff	Estructura esta limpia, esta localizada sobre la acera, se ve fluyendo. El encintado esta roto bordeando la tapa.	Acción Inmediata: Reparar el encintado.	NO
8/18/2009	K7b	S-006	Calle Merhoff	Estructura pequeña, esta sucia, tiene flujo lento. Los vecinos del área indican que la zona se inunda. Entendemos que el sistema que se distribuye por la calle Merhoff no tiene capacidad.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones. Acción Intermedia: Realizar estudio hidrológico e hidráulico para determinar la capacidad de las estructuras en el área. Si el estudio así lo refleja diseñar estructuras con mas capacidad y/o diseñar nueva línea que pueda conectarse a sistema en función.	NO
8/18/2009	K7b	S-007 y S-008	Calle Merhoff	Estructuras parcialmente tapadas con agua estancada. Los vecinos del área indican que la zona se inunda. Entendemos que el sistema que se distribuye por la calle Merhoff no tiene capacidad.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones. Acción Intermedia: Realizar estudio hidrológico e hidráulico para determinar la capacidad de las estructuras en el área. Si el estudio así lo refleja diseñar estructuras con mas capacidad y/o diseñar nueva línea que pueda conectarse a sistema en función.	NO
8/3/2009	K7c	S-001 a la S-004	Ave. Gilberto Monroig Int. Calle Colton	Estructuras sucias, cunetas sucias no drenan.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar las estructuras y sus conexiones. Limpiar las cunetas.	NO
8/3/2009	K7c	S-005	Ave. Gilberto Monroig Int. Calle Colton	Estructura limpia.		NO
8/3/2009	K7c	S-005A	Calle Colton	Estructura limpia. Cunetas en mal estado.	Acción Inmediata: Limpiar las cunetas.	NO
8/3/2009	K7c	S-006	Ave. Gilberto Monroig Int. Calle Colton	Estructura sucia con flujo constante, tiene las escaleras rotas.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones. Acción Intermedia: Reparar las escaleras.	NO
8/3/2009	K7c	S-007, S-008 y S-009	Ave. Gilberto Monroig Int. Calle Colton	La estructura K7cS-007 tiene una tola tapando la entrada de la parilla, esto hace que se acumule bastante basura. La K7cS-008 tiene parilla rota. En general están sucias. Las cunetas están sucias.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar las estructuras y sus conexiones.	NO
8/3/2009	K7c	S-010, S-012 y S-013	Ave. Gilberto Monroig Int. Calle Providencia	Estructuras sucias con sedimentos en el fondo. Cunetas sucias y en mal estado.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar las estructuras y sus conexiones. Limpiar y reparar las cunetas.	NO
8/3/2009	K7c	S-011	Ave. Gilberto Monroig Int. Calle Providencia	Estructura sellada.	Acción Inmediata: Destapar la estructura para cotejar condición, si esta sedimentada entonces proceder a limpiar y destapar la misma y sus conexiones.	NO

FECHA	CUADRICULA	ESTRUCTURAS	DESCRIPCION DE LA ZONA VERIFICADAS	CONDICION EXISTENTE	RECOMENDACIONES	RE-VISITAR
8/3/2009	K7c	S-014 a la S-017	Ave. Gilberto Monroig Int. Calle Buena Ventura	Estructuras sucias con sedimentos en el fondo. Cunetas sucias. Las estructuras K7cS-014, K7cS-015 y K7cS-017 pudieran estar conectadas al sistema sanitario.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar las estructuras y sus conexiones. Limpiar y reparar las cunetas. Acción Intermedia: Se necesita identificar a que sistema están conectadas. Se requiere estudio de campo de un experto. Una vez se identifique diseñar la conexión al sistema correspondiente. Esta etapa requerirá obtener datos topográficos.	NO
8/3/2009	K7c	S-018	Ave. Gilberto Monroig Int. Calle Buena Ventura	Estructura tapada con agua estancada. No se pueden ver las conexiones.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar las estructuras y sus conexiones.	NO
8/3/2009	K7c	S-019 y S-020	Ave. Gilberto Monroig Int. Calle Buena Ventura	Estructuras sucias . Cunetas sucias.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar las estructuras y sus conexiones. Limpiar las cunetas.	NO
8/3/2009	K7c	S-021	Ave. Gilberto Monroig Int. Calle Progreso	Estructura sucia. Cuneta en mal estado.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones. Limpiar las cunetas.	NO
8/3/2009	K7c	S-022	Ave. Gilberto Monroig Int. Calle Progreso	Estructura sellada con asfalto.	Acción Inmediata: Destapar la estructura para cotejar condición, si esta sedimentada entonces proceder a limpiar y destapar la misma y sus conexiones.	NO
8/3/2009	K7c	S-023	Ave. Gilberto Monroig Int. Calle Progreso	Estructura sucia. Rampa obstruye el paso del flujo.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones. Repara la cunetas en el área de la rampa.	NO
8/3/2009	K7c	S-024 y S-025	Ave. Gilberto Monroig Int. Calle Progreso	Estructuras con agua estancada y basura. Escaleras rotas o no existen.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar las estructuras y sus conexiones. Acción Intermedia: Reparar las escaleras.	NO
8/3/2009	K7c	S-026	Ave. Gilberto Monroig	Estructura con sedimentos, tiene flujo lento pero continuo, tiene mal olor y alguna que otra cucaracha por lo que pudiera tener descarga sanitaria.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones. Acción Intermedia: Se necesita identificar si efectivamente tiene descarga sanitaria. Se requerirá desconectar del pluvial y diseñar una línea que a su vez se conecte al sanitario disponible. Se necesita realizar los tramites necesarios para la construcción y conexión.	NO
8/3/2009	K7c	S-027	Ave. Gilberto Monroig	Estructura sellada no se pudo abrir.	Acción Inmediata: Destapar la estructura para cotejar condición, si esta sedimentada entonces proceder a limpiar y destapar la misma y sus conexiones.	NO
8/3/2009	K7c	S-028, S-029, S-029A y S-029B	Ave. Gilberto Monroig Int. Calle Núñez	Estructuras sucias con basura en el fondo. Las estructuras K7cS-029A y K7cS-029B tienen las escaleras rotas o en malas condiciones.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar las estructuras y sus conexiones. Acción Intermedia: Reparar las escaleras.	NO
8/3/2009	K7c	S-030	Ave. Gilberto Monroig Int. Calle Núñez	Estructura especial de 54" X 42", tiene escombros en el fondo. El asfalto que bordea la cuneta esta en mal estado.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar las estructuras y sus conexiones. Reparar las cunetas.	NO
8/3/2009	K7c	S-031	Ave. Gilberto Monroig Int. Calle Núñez	Estructura especial, parece como si hubiera colapsado la cuneta y le instalaron una parilla. Esta sucia.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones. Acción Intermedia: Considerar reemplazar la estructura por una caja común para pluvial.	NO
8/3/2009	K7c	S-032, S-033, S-034, y S-035	Ave. Gilberto Monroig Int. Calle Rio Grande	Estructuras sucias. Cunetas sucias y en malas condiciones.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar las estructuras y sus conexiones. Reparar y limpiar las cunetas.	NO

FECHA	CUADRICULA	ESTRUCTURAS	DESCRIPCION DE LA ZONA VERIFICADAS	CONDICION EXISTENTE	RECOMENDACIONES	RE-VISITAR
8/3/2009	K7c	S-032A y S-032B	Ave. Gilberto Monroig	Estructuras selladas no se pudieron abrir.	Acción Inmediata: Destapar las estructuras para cotejar condición, si están sedimentadas entonces proceder a limpiar y destapar las mismas y sus conexiones.	NO
8/3/2009	K7c	S-036 y S-036A	Ave. Gilberto Monroig Int. Calle Rio Grande	Estructuras selladas no se pudieron abrir.	Acción Inmediata: Destapar las estructuras para cotejar condición, si están sedimentadas entonces proceder a limpiar y destapar las mismas y sus conexiones.	NO
8/3/2009	K7c	S-037	Ave. Gilberto Monroig Int. Calle Rio Grande	Estructura sucia.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar las estructuras y sus conexiones.	NO
8/3/2009	K7c	S-037A	Ave. Gilberto Monroig Int. Calle Rio Grande	Estructura sellada.	Acción Inmediata: Destapar la estructura para cotejar condición, si esta sedimentada entonces proceder a limpiar y destapar la misma y sus conexiones.	NO
8/3/2009	K7c	S-038 y S-039	Ave. Gilberto Monroig Int. Calle Rio Grande	Estructuras sucias.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar las estructuras y sus conexiones.	NO
8/3/2009	K7c	S-040, S-041 y S-045	Ave. Gilberto Monroig Int. Calle Fajardo	Estructuras sucias. Cunetas sucias y en malas condiciones.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar las estructuras y sus conexiones. Reparar y limpiar las cunetas.	NO
8/3/2009	K7c	S-042	Ave. Gilberto Monroig Int. Calle Fajardo	Estructura con flujo lento y constante, tiene mal olor y algunas cucarachas, lo que puede implicar conexión sanitaria. Esta sucia.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones. Acción Intermedia: Se necesita identificar si efectivamente tiene descarga sanitaria. Se requerirá desconectar del pluvial y diseñar una línea que a su vez se conecte al sanitario disponible. Se necesita realizar los tramites necesarios para la construcción y conexión.	NO
8/3/2009	K7c	S-043	Ave. Gilberto Monroig Int. Calle Fajardo	Estructura sellada no se pudo abrir.	Acción Inmediata: Destapar la estructura para cotejar condición, si esta sedimentada entonces proceder a limpiar y destapar la misma y sus conexiones.	NO
8/3/2009	K7c	S-046 S-048	Ave. Gilberto Monroig	Estructura con poco sedimento, tiene poco flujo lento y constante.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar las estructuras y sus conexiones.	NO
8/3/2009	K7c	S-047	Ave. Gilberto Monroig	Estructura sellada no se pudo abrir.	Acción Inmediata: Destapar la estructura para cotejar condición, si esta sedimentada entonces proceder a limpiar y destapar la misma y sus conexiones.	NO
8/3/2009	K7c	S-049 a la 052	Ave. Gilberto Monroig int. Calle Juncos	Estructuras sucias. Cunetas sucias.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar las estructuras y sus conexiones. Limpiar las cunetas.	NO
8/3/2009	K7c	S-053	Ave. Gilberto Monroig int. Calle Juncos	Estructura completamente llena de agua.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones.	NO
8/3/2009	K7c	S-054	Ave. Gilberto Monroig int. Calle Juncos	Estructura con flujo constante tiene olor fuerte, podría tener descarga sanitaria.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones. Acción Intermedia: Se necesita identificar si efectivamente tiene descarga sanitaria. Se requerirá desconectar del pluvial y diseñar una línea que a su vez se conecte al sanitario disponible. Se necesita realizar los tramites necesarios para la construcción y conexión.	NO
8/3/2009	K7c	S-055	Ave. Gilberto Monroig int. Calle Juncos	Estructura sellada no se pudo abrir.	Acción Inmediata: Destapar la estructura para cotejar condición, si esta sedimentada entonces proceder a limpiar y destapar la misma y sus conexiones.	NO

FECHA	CUADRICULA	ESTRUCTURAS	DESCRIPCION DE LA ZONA VERIFICADAS	CONDICION EXISTENTE	RECOMENDACIONES	RE-VISITAR
8/18/2009	K7c	S-056, S-057 y S-058	Ave. Gilberto Monroig Int. calle Merhoff	Estructuras sucias. Cunetas sucias y en malas condiciones.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar las estructuras y sus conexiones. Limpiar y reparar las cunetas.	NO
8/18/2009	K7c	S-059	Ave. Gilberto Monroig Int. calle Merhoff	Estructura sucia. Cuneta sucia.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones. Limpiar las cunetas.	NO
8/18/2009	K7c	S-060	Ave. Gilberto Monroig Int. calle Merhoff	Estructura sellada no se pudo abrir.	Acción Inmediata: Destapar la estructura para cotejar condición, si esta sedimentada entonces proceder a limpiar y destapar la misma y sus conexiones.	NO
8/18/2009	K7c	S-062 y S-063	Ave. Gilberto Monroig Int. calle Merhoff	Estructuras parcialmente tapadas con agua estancada.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar las estructuras y sus conexiones.	NO
8/18/2009	K7c	S-064 y S-065	Ave. Gilberto Monroig	Estructuras parcialmente tapadas con agua estancada y sedimentos. Tienen mal olor, podrían tener descarga sanitaria.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones. Acción Intermedia: Se necesita identificar si efectivamente tiene descarga sanitaria. Se requerirá desconectar del pluvial y diseñar una línea que a su vez se conecte al sanitario disponible. Se necesita realizar los tramites necesarios para la construcción y conexión.	NO
8/18/2009	K7c	S-066 y S-067	Ave. Gilberto Monroig Int, Calle Bartolomé de las Casas	Estructuras con agua estancada, basura y sedimentos. Cunetas sucias y no drenan.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar las estructuras y sus conexiones. Limpiar y reparar las cunetas.	NO
8/18/2009	K7c	S-068 y S-068A	Calle Merhoff	Estructuras totalmente tapadas.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar las estructuras y sus conexiones. Acción Intermedia: Realizar estudio hidrológico e hidráulico para determinar la capacidad de las estructuras en el área. Si el estudio así lo refleja diseñar estructuras con mas capacidad y/o diseñar nueva línea que pueda conectarse a sistema en función.	NO
8/18/2009	K7c	S-069	Calle Merhoff	Estructura parcialmente tapada.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones. Acción Intermedia: Realizar estudio hidrológico e hidráulico para determinar la capacidad de las estructuras en el área. Si el estudio así lo refleja diseñar estructuras con mas capacidad y/o diseñar nueva línea que pueda conectarse a sistema en función.	NO
8/18/2009	K7c	S-070 a la S-074	Calle Merhoff	Estructuras parcial o completamente tapadas. Estas estructura corren por las aceras y tiene poca profundidad.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar las estructuras y sus conexiones. Acción Intermedia: Realizar estudio hidrológico e hidráulico para determinar la capacidad de las estructuras en el área. Si el estudio así lo refleja diseñar estructuras con mas capacidad y/o diseñar nueva línea que pueda conectarse a sistema en función.	NO

FECHA	CUADRICULA	ESTRUCTURAS	DESCRIPCION DE LA ZONA VERIFICADAS	CONDICION EXISTENTE	RECOMENDACIONES	RE-VISITAR
8/18/2009	K7d	S-001, S-002 y S-003	Calle Merhoff	Estructuras parcialmente tapadas.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar las estructuras y sus conexiones. Acción Intermedia: Realizar estudio hidrológico e hidráulico para determinar la capacidad de las estructuras en el área. Si el estudio así lo refleja diseñar estructuras con mas capacidad y/o diseñar nueva línea que pueda conectarse a sistema en función.	NO
8/18/2009	K7d	S-004 y S-005	Ave. Gilberto Monroig Int. Calle Bartolomé de las Casas	Estructuras sucias.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar las estructuras y sus conexiones.	NO
8/18/2009	K7d	S-006, S-007 y S-008	Ave. Gilberto Monroig	Estructuras con sedimentos en el fondo y agua estancada. Las estructuras K7dS-007 y K7dS-008 tienen la escalera rota. Cunetas en mal estado.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar las estructuras y sus conexiones. Limpiar y reparar las cunetas. Acción Intermedia: Reparar las escaleras.	NO
8/18/2009	K7d	S-010 y S-011	Ave. Gilberto Monroig	Estructuras parcialmente tapadas con agua estancada.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar las estructuras y sus conexiones.	NO
8/18/2009	K7d	S-012	Ave. Gilberto Monroig	Estructura sucia.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones.	NO
8/18/2009	K7d	S-013	Ave. Gilberto Monroig Int. Calle Laguna	Estructura parcialmente tapada con agua estancada.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones.	NO
8/18/2009	K7d	S-015, S-016 y S-017	Ave. Gilberto Monroig	Estructura parcialmente tapada con agua estancada. Cuneta en mal estado.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones. Reparar las cunetas.	NO
8/18/2009	K7d	S-018 a la S-022	Ave. Gilberto Monroig	Estructuras están parcialmente tapadas con sedimentos, son las estructuras que están a nivel de la quebrada que conecta a la laguna. El área en general es un desastre, el pavimento esta en pésimas condiciones, no hay aceras, no hay encintados, hay demasiada basura en los alrededores y en la salida del box culvert. Esta calle colinda con escuela elemental de la comunidad y tiene acumulación de basura y aguas estancadas que representan amenaza a la salud de los niños.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar las estructura y sus conexiones. Limpieza general de los alrededores con atenuante de salubridad. Acción Intermedia: Rehabilitar pavimento, construir aceras y encintados. Se requieren datos topográficos para diseñar un buen drenaje superficial y evitar los empozamientos. Acción a Largo Plazo: Dragar la desembocadura del box culvert y eventualmente dragar la laguna.	NO
8/18/2009	K7d	S-023	Ave. Gilberto Monroig	Estructura de salida. Se observa acumulación de sedimento, basura, arboles caídos, los alrededores están llenos de escombros y basura. Pavimento en malas condiciones con empozamiento de aguas.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar las estructura y sus conexiones. Limpieza general de los alrededores con atenuante de salubridad. Acción Intermedia: Rehabilitar pavimento, construir aceras y encintados. Se requieren datos topográficos para diseñar un buen drenaje superficial y evitar los empozamientos. Acción a Largo Plazo: Dragar la desembocadura del box culvert y eventualmente dragar la laguna.	NO

FECHA	CUADRICULA	ESTRUCTURAS	DESCRIPCION DE LA ZONA VERIFICADAS	CONDICION EXISTENTE	RECOMENDACIONES	RE-VISITAR
8/12/2009	K8a	S-001	Calle Barbosa Int. Calle Providencia	Estructura limpia, pero nos indican los residentes que se tapa y se desborda, se inunda el área.	Acción Intermedia: Realizar estudio H-H para determinar el área de captación y determinar la capacidad de sistema en la zona. Si el estudio demuestra que no hay capacidad entonces diseñar un sistema pluvial nuevo en la zona.	NO
8/12/2009	K8a	S-003	Calle Barbosa Int. Calle Providencia	Estructura parcialmente tapada.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones. Acción Intermedia: Realizar estudio H-H para determinar el área de captación y determinar la capacidad de sistema en la zona. Si el estudio demuestra que no hay capacidad entonces diseñar un sistema pluvial nuevo en la zona.	NO
8/12/2009	K8a	S-004	Calle Buena Ventura Int. Calle Barbosa	Estructura limpia.		NO
8/12/2009	K8a	S-005	Calle Buena Ventura Int. Calle Barbosa	Estructura sucia. Tiene parillas diferentes en mal estado.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones. Reemplazar las parillas.	NO
8/12/2009	K8a	S-006 y S-007	Calle Buena Ventura Int. Calle Barbosa	Estructuras sucias. Cunetas sucias y en malas condiciones.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar las estructuras y sus conexiones. Limpiar y reparar las cunetas.	NO
8/12/2009	K8a	S-008	Calle Buena Ventura Int. Calle Barbosa	Estructura parcialmente tapada.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar las estructuras y sus conexiones.	NO
8/12/2009	K8a	S-010 y S-011	Calle Progreso Int. Calle Barbosa	Estructuras sucias. Cunetas sucias y en malas condiciones.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar las estructuras y sus conexiones. Limpiar y reparar las cunetas.	NO
8/12/2009	K8a	S-012	Calle Progreso Int. Calle Barbosa	Estructura parcialmente tapada. Es comienzo de línea. Tiene descarga sanitaria.	Acción Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus conexiones. Acción Intermedia: Se requerirá desconectar del pluvial y diseñar una línea que a su vez se conecte al sanitario disponible. Se necesita realizar los tramites necesarios para la construcción y conexión.	NO

ESTUDIO INUNDACION MUNICIPIO SAN JUAN
Clasificacion de estructuras

REGION No. 1

BRIGADA: No. 1

BARRIO: Santurce

SECTOR: Villa Palmeras



QUADRICULA	LOCALIZACION ESPECIFICA	No. DE ESTRUCTURA	TAPADA Y/O SUCIA	LIMPIA	TAPA SELLADA	COMBINADA	EXISTE Y NO ESTA EN PLANO MSJ	ESTA EN PLANO MSJ Y NO EXISTE	COMENTARIOS
J7d	Calle Vizcarrondo	J7dS-001	1						
J7d	Calle Vizcarrondo / Ave. Gilberto Monroig	J7dS-002	1						
J7d	Calle Vizcarrondo / Ave. Gilberto Monroig	J7dS-003	1						
J7d	Calle Vizcarrondo / Ave. Gilberto Monroig	J7dS-04	1						
J7d	Ave. Gilberto Monroig / Calle Vizcarrondo	J7dS-005	1						
J7d	Ave. Gilberto Monroig	J7dS-006						x	
J7d	Ave. Gilberto Monroig	J7dS-007						x	
J7d	Ave. Gilberto Monroig	J7dS-008						x	
J7d	Ave. Gilberto Monroig	J7dS-009						x	
J7d	Ave. Gilberto Monroig	J7dS-010		1					
K6c	Calle Vizcarrondo / Marginal Baldorioty	K6cS-003	1						
K6c	Calle Colton	K6cS-004	1						
K6c	Calle Colton	K6cS-005	1						
K6c	Calle Colton	K6cS-005A	1						
K7a	Calle Henna / Calle Gautier Benitez	K7aS-001	1						
K7a	Calle Henna / Calle Vizcarrondo	K7aS-002	1						
K7a	Calle Henna / Calle Vizcarrondo	K7aS-003	1						
K7a	Calle Henna / Calle Vizcarrondo	K7aS-004	1						
K7a	Calle Henna / Calle Vizcarrondo	K7aS-005	1						

ESTUDIO INUNDACION MUNICIPIO SAN JUAN
Clasificación de estructuras

QUADRICULA	LOCALIZACION ESPECIFICA	No. DE ESTRUCTURA	TAPADA Y/O SUCIA	LIMPIA	TAPA SELLADA	COMBINADA	EXISTE Y NO ESTA EN PLANO MSJ	ESTA EN PLANO MSJ Y NO EXISTE	COMENTARIOS
K7a	Calle Henna / Calle Vizcarrondo	K7aS-006	1						
K7a	Calle Esperanza/ Calle Henna	K7aS-006A	1						
K7a	Calle Henna / Calle Vizcarrondo	K7aS-007						x	
K7a	Calle Henna / Calle Colton	K7aS-008	1						
K7a	Calle Henna / Calle Colton	K7aS-009	1						
K7a	Calle Henna / Calle Colton	K7aS-010	1						
K7a	Calle Henna / Calle Colton	K7aS-011	1						
K7a	Calle Henna / Calle Providencia	K7aS-012	1						
K7a	Calle Henna / Calle Providencia	K7aS-013	1						
K7a	Calle Henna / Calle Providencia	K7aS-014			1				
K7a	Calle Henna / Calle Providencia	K7aS-015			1				
K7a	Calle Henna / Calle Providencia	K7aS-016			1				
K7a	Calle Henna / Calle Providencia	K7aS-017	1						
K7a	Calle Henna / Calle Providencia	K7aS-018	1						
K7a	Calle Providencia	K7aS-019							
K7a	Calle Providencia	K7aS-020	1						
K7a	Calle Henna / Calle Buena Ventura	K7aS-021		1		1			
K7a	Calle Henna / Calle Buena Ventura	K7aS-022		1					
K7a	Calle Henna / Calle Buena Ventura	K7aS-023	1						
K7a	Calle Henna / Calle Progreso	K7aS-024		1					
K7a	Calle Henna / Calle Progreso	K7aS-025	1					x	
K7a	Calle Henna / Calle Progreso	K7aS-026	1						

ESTUDIO INUNDACION MUNICIPIO SAN JUAN
Clasificacion de estructuras

QUADRICULA	LOCALIZACION ESPECIFICA	No. DE ESTRUCTURA	TAPADA Y/O SUCIA	LIMPIA	TAPA SELLADA	COMBINADA	EXISTE Y NO ESTA EN PLANO MSJ	ESTA EN PLANO MSJ Y NO EXISTE	COMENTARIOS
K7a	Calle Henna / Calle Progreso	K7aS-027		1					
K7a	Calle Henna / Calle Progreso	K7aS-028	1						
K7a	Calle Henna / Calle Progreso	K7aS-029	1						
K7a	Calle Henna / Calle Progreso	K7aS-030	1			1			
K7a	Calle Progreso	K7aS-031	1						
K7a	Calle Progreso / Calle Union	K7aS-032							
K7a	Calle Progreso / Calle Union	K7aS-033			1				
K7a	Calle Henna / Calle Nuñez Prieto	K7aS-034		1					
K7a	Calle Henna / Calle Nuñez Prieto	K7aS-035	1			1			
K7a	Calle Henna / Calle Nuñez Prieto	K7aS-036			1				
K7a	Calle Henna / Calle Nuñez Prieto	K7aS-037	1						
K7a	Calle Nuñez Prieto / Calle Union	K7aS-038	1						
K7a	Calle Union / Calle Nuñez Prieto	K7aS-038A		1					
K7a	Calle Henna / Calle Amparo	K7aS-039	1			1			
K7a	Calle Henna / Calle Amparo	K7aS-039A	1			1			
K7a	Calle Henna / Calle Amparo	K7aS-040	1						
K7a	Calle Amparo	K7aS-041	1			1			
K7a	Calle Amparo	K7aS-041A	1						
K7a	Calle Amparo	K7aS-041B	1			1			
K7a	Calle Amparo	K7aS-042	1			1			
K7a	Calle Amparo	K7aS-043	1						
K7a	Calle Union / Calle Amparo	K7aS-044	1						

ESTUDIO INUNDACION MUNICIPIO SAN JUAN
Clasificacion de estructuras

QUADRICULA	LOCALIZACION ESPECIFICA	No. DE ESTRUCTURA	TAPADA Y/O SUCIA	LIMPIA	TAPA SELLADA	COMBINADA	EXISTE Y NO ESTA EN PLANO MSJ	ESTA EN PLANO MSJ Y NO EXISTE	COMENTARIOS
K7a	Calle Union / Calle Amparo	K7aS-044A	1						
K7c	Ave. Gilberto Monroig / Calle Colton	K7cS-001	1						
K7c	Ave. Gilberto Monroig / Calle Colton	K7cS-002	1						
K7c	Calle Colton / Ave. Gilberto Monroig	K7cS-003	1						
K7c	Calle Colton / Ave. Gilberto Monroig	K7cS-004	1						
K7c	Calle Colton / Ave. Gilberto Monroig	K7cS-005		1					
K7c	Calle Colton	K7cS-005A		1					
K7c	Ave. Gilberto Monroig / Calle Colton	K7cS-006	1						
K7c	Ave. Gilberto Monroig / Calle Colton	K7cS-007	1						
K7c	Ave. Gilberto Monroig / Calle Colton	K7cS-008	1						
K7c	Ave. Gilberto Monroig / Calle Providencia	K7cS-009	1						
K7c	Ave. Gilberto Monroig / Calle Providencia	K7cS-010	1						
K7c	Ave. Gilberto Monroig / Calle Providencia	K7cS-011			1				
K7c	Ave. Gilberto Monroig / Calle Providencia	K7cS-012	1						
K7c	Ave. Gilberto Monroig / Calle Providencia	K7cS-013	1						
K7c	Ave. Gilberto Monroig / Calle Buena Ventura	K7cS-014	1						
K7c	Calle Buena Ventura / Ave. Gilberto Monroig	K7cS-015	1			1			
K7c	Calle Buena Ventura / Ave. Gilberto Monroig	K7cS-016	1						
K7c	Calle Buena Ventura / Ave. Gilberto Monroig	K7cS-017	1			1			
K7c	Ave. Gilberto Monroig / Calle Buena Ventura	K7cS-018	1						
K7c	Ave. Gilberto Monroig / Calle Buena Ventura	K7cS-019	1						
K7c	Ave. Gilberto Monroig / Calle Buena Ventura	K7cS-020	1						

ESTUDIO INUNDACION MUNICIPIO SAN JUAN
Clasificacion de estructuras

QUADRICULA	LOCALIZACION ESPECIFICA	No. DE ESTRUCTURA	TAPADA Y/O SUCIA	LIMPIA	TAPA SELLADA	COMBINADA	EXISTE Y NO ESTA EN PLANO MSJ	ESTA EN PLANO MSJ Y NO EXISTE	COMENTARIOS
K7c	Calle Progreso / Ave. Gilberto Monroig	K7cS-021		1					
K7c	Ave. Gilberto Monroig / Calle Progreso	K7cS-022			1				
K7c	Calle Progreso / Ave. Gilberto Monroig	K7cS-023	1						
K7c	Ave. Gilberto Monroig / Calle Progreso	K7cS-024	1						
K7c	Ave. Gilberto Monroig / Calle Progreso	K7cS-025	1						
K7c	Ave. Gilberto Monroig	K7cS-026	1			1			
K7c	Ave. Gilberto Monroig	K7cS-027			1				
K7c	Ave. Gilberto Monroig / Calle Nuñez	K7cS-028	1						
K7c	Ave. Gilberto Monroig	K7cS-029	1						
K7c	Ave. Gilberto Monroig / Calle Nuñez	K7cS-029A	1						
K7c	Calle Nuñez / Ave. Gilberto Monroig	K7cS-029B	1						
K7c	Ave. Gilberto Monroig / Calle Nuñez	K7cS-029							
K7c	Calle Nuñez / Ave. Gilberto Monroig	K7cS-030	1						
K7c	Calle Nuñez / Ave. Gilberto Monroig	K7cS-031	1						
K7c	Ave. Gilberto Monroig / Calle Rio Grande	K7cS-032	1						
K7c	Ave. Gilberto Monroig	K7cS-032A			1				
K7c	Ave. Gilberto Monroig	K7cS-032B			1				
K7c	Ave. Gilberto Monroig / Calle Rio Grande	K7cS-033	1						
K7c	Calle Rio Grande / Ave. Gilberto Monroig	K7cS-034	1						
K7c	Calle Rio Grande / Ave. Gilberto Monroig	K7cS-035	1						
K7c	Ave. Gilberto Monroig / Calle Rio Grande	K7cS-036			1				
K7c	Ave. Gilberto Monroig	K7cS-036A			1				

ESTUDIO INUNDACION MUNICIPIO SAN JUAN
Clasificacion de estructuras

QUADRICULA	LOCALIZACION ESPECIFICA	No. DE ESTRUCTURA	TAPADA Y/O SUCIA	LIMPIA	TAPA SELLADA	COMBINADA	EXISTE Y NO ESTA EN PLANO MSJ	ESTA EN PLANO MSJ Y NO EXISTE	COMENTARIOS
K7c	Ave. Gilberto Monroig / Calle Rio Grande	K7cS-037	1						
K7c	Ave. Gilberto Monroig	K7cS-037A			1				
K7c	Ave. Gilberto Monroig	K7cS-037B							
K7c	Ave. Gilberto Monroig / Calle Rio Grande	K7cS-038	1						
K7c	Ave. Gilberto Monroig / Calle Rio Grande	K7cS-039	1						
K7c	Ave. Gilberto Monroig / Calle Fajardo	K7cS-040	1						
K7c	Ave. Gilberto Monroig / Calle Fajardo	K7cS-041	1						
K7c	Ave. Gilberto Monroig / Calle Fajardo	K7cS-042	1			1			
K7c	Ave. Gilberto Monroig / Calle Fajardo	K7cS-043			1				
K7c	Ave. Gilberto Monroig	K7cS-044							
K7c	Ave. Gilberto Monroig / Calle Fajardo	K7cS-045	1						
K7c	Ave. Gilberto Monroig	K7cS-046		1					
K7c	Ave. Gilberto Monroig	K7cS-047			1				
K7c	Ave. Gilberto Monroig	K7cS-048	1						
K7c	Ave. Gilberto Monroig	K7cS-049	1						
K7c	Calle Juncos / Ave. Gilberto Monroig	K7cS-050	1						
K7c	Calle Juncos / Ave. Gilberto Monroig	K7cS-051	1						
K7c	Calle Juncos / Ave. Gilberto Monroig	K7cS-052	1						
K7c	Ave. Gilberto Monroig / Calle Juncos	K7cS-053	1						
K7c	Ave. Gilberto Monroig / Calle Juncos	K7cS-054	1			1			
K7c	Ave. Gilberto Monroig / Calle Juncos	K7cS-055			1				
J7d	Calle Degetau / Calle Barbosa	J7dS-011	1						

ESTUDIO INUNDACION MUNICIPIO SAN JUAN
Clasificacion de estructuras

QUADRICULA	LOCALIZACION ESPECIFICA	No. DE ESTRUCTURA	TAPADA Y/O SUCIA	LIMPIA	TAPA SELLADA	COMBINADA	EXISTE Y NO ESTA EN PLANO MSJ	ESTA EN PLANO MSJ Y NO EXISTE	COMENTARIOS
J7d	Calle Degetau / Calle Barbosa	J7dS-012	1						
J7d	Calle Degetau / Calle Barbosa	J7dS-013	1						
J7d	Calle Barbosa / Calle Betances	J7dS-014	1						
J7d	Calle Barbosa / Calle Betances	J7dS-015	1						
J7d	Calle Betances / Calle Barbosa	J7dS-016	1						
J7d	Calle Betances / Calle Barbosa	J7dS-017	1						
J7d	Calle Betances / Calle Barbosa	J7dS-018	1						
J7d	Calle Betances / Calle Barbosa	J7dS-019			1				
J7d	Calle Barbosa / Calle Ruiz Belvis	J7dS-020	1						
J7d	Calle Ruiz Belvis / Calle Barbosa	J7dS-021	1						
J7d	Calle Ruiz Belvis / Calle Barbosa	J7dS-022	1						
J7d	Calle Barbosa / Calle Ruiz Belvis	J7dS-023	1						
J7d	Calle Barbosa / Calle Ruiz Belvis	J7dS-024	1						
J7d	Calle Barbosa / Calle Ruiz Belvis	J7dS-025		1					
J7d	Calle Barbosa / Calle Bella Vista	J7dS-026	1						
J7d	Calle Barbosa / Calle Bella Vista	J7dS-027	1						
J7d	Calle Barbosa / Calle Bella Vista	J7dS-028	1						
J7d	Calle Bella Vista / Calle Barbosa	J7dS-029	1						
J7d	Calle Bella Vista / Calle Barbosa	J7dS-030	1						
J7d	Calle Barbosa / Calle Bella Vista	J7dS-031	1						
J7d	Calle Barbosa / Calle Bella Vista	J7dS-032	1						
J7d	Calle Barbosa / Calle Palacios	J7dS-033	1						

ESTUDIO INUNDACION MUNICIPIO SAN JUAN
Clasificacion de estructuras

QUADRICULA	LOCALIZACION ESPECIFICA	No. DE ESTRUCTURA	TAPADA Y/O SUCIA	LIMPIA	TAPA SELLADA	COMBINADA	EXISTE Y NO ESTA EN PLANO MSJ	ESTA EN PLANO MSJ Y NO EXISTE	COMENTARIOS
J7d	Calle Palacios / Calle Barbosa	J7dS-034	1						
J7d	Calle Palacios / Calle Barbosa	J7dS-035	1						
J7d	Calle Barbosa / Calle Palacios	J7dS-036	1						
J7d	Calle Barbosa / Calle Palacios	J7bS-037	1						
J7d	Calle Barbosa / Calle Gautier Benitez	J7bS-038	1						
J7d	Calle Gautier Benitez / Calle Barbosa	J7bS-039	1						
J7d	Calle Barbosa / Calle Gautier Benitez	J7bS-040	1						
J7d	Calle Barbosa / Calle Gautier Benitez	J7bS-041	1						
J7d	Calle Barbosa / Calle Gautier Benitez	J7bS-042	1						
J7d	Calle Barbosa / Calle Gautier Benitez	J7bS-043	1						
J7d	Calle Barbosa / Calle Gautier Benitez	J7bS-044	1						
J7d	Calle Barbosa / Calle Vizcarrondo	J7bS-045	1						
J7d	Calle Vizcarrondo / Calle Barbosa	J7bS-046	1						
J7d	Calle Vizcarrondo / Calle Barbosa	J7bS-047	1						
J7d	Calle Barbosa / Calle Vizcarrondo	J7bS-048	1						
J7d	Calle Barbosa / Calle Vizcarrondo	J7bS-049	1						
J7d	Calle Barbosa / Calle Vizcarrondo	J7bS-050	1						
J7d	Calle Barbosa / Calle Vizcarrondo	J7bS-051	1						
J7d	Calle Barbosa	J7bS-052							
J7d	Calle Colton / Calle Barbosa	J7bS-053	1						
J7d	Calle Colton / Calle Barbosa	J7bS-054			1				
J7d	Calle Colton / Calle Barbosa	J7bS-055	1						

ESTUDIO INUNDACION MUNICIPIO SAN JUAN
Clasificacion de estructuras

QUADRICULA	LOCALIZACION ESPECIFICA	No. DE ESTRUCTURA	TAPADA Y/O SUCIA	LIMPIA	TAPA SELLADA	COMBINADA	EXISTE Y NO ESTA EN PLANO MSJ	ESTA EN PLANO MSJ Y NO EXISTE	COMENTARIOS
J7d	Calle Barbosa / Calle Colton	J7bS-056	1						
J7d	Calle Barbosa / Calle Colton	J7bS-057	1						
J7d	Calle Barbosa / Calle Colton	J7bS-058		1					
J7d	Calle Barbosa / Calle Colton	J7bS-059	1						
J7a	Calle Castro	J7aS-034		1					
J7a	Calle Castro / Calle Barbosa	J7aS-035		1					
J7a	Calle Barbosa / Calle Castro	J7aS-036	1						
J7a	Calle Barbosa / Calle Manuel Corchado	J7aS-037	1						
J7a	Calle Barbosa / Calle Manuel Corchado	J7aS-038	1						
J7a	Calle Santa Cecilia / Calle Barbosa	J7aS-039	1						
J7a	Calle Santa Cecilia / Calle Barbosa	J7aS-040	1						
J7a	Calle Barbosa / Calle Santa Cecilia	J7aS-041	1						
J7a	Calle Barbosa / Calle Santa Cecilia	J7aS-042		1					
J7a	Calle Santa Cecilia	J7aS-043		1					
J7c	Ave. Eduardo Conde	J7cS-001	1						
J7c	Ave. Eduardo Conde cerca del Laundry Imperio Dry	J7cS-001A	1						
J7c	Ave. Eduardo Conde frente a JC Auto Parts	J7cS-001B	1				x		
J7c	Ave. Eduardo Conde	J7cS-002	1						
J7c	Ave. Eduardo Conde	J7cS-003	1						
J7c	Calle Castro / Ave. Eduardo Conde	J7cS-004	1						
J7c	Calle Castro / Ave. Eduardo Conde	J7cS-005	1						
J7c	Calle Castro / Ave. Eduardo Conde	J7cS-006		1					

ESTUDIO INUNDACION MUNICIPIO SAN JUAN
Clasificacion de estructuras

QUADRICULA	LOCALIZACION ESPECIFICA	No. DE ESTRUCTURA	TAPADA Y/O SUCIA	LIMPIA	TAPA SELLADA	COMBINADA	EXISTE Y NO ESTA EN PLANO MSJ	ESTA EN PLANO MSJ Y NO EXISTE	COMENTARIOS
J7c	Ave. Eduardo conde	J7cS-007	1						
J7c	Ave. Eduardo Conde / Calle Tapia	J7cS-008	1						
J7c	Ave. Eduardo Conde / Calle Tapia	J7cS-009	1						
J7c	Calle Rafael Alers	J7cS-009A	1						
J7c	Calle Tapia / Ave. Eudurdo Conde	J7cS-010	1						
J7c	Calle Tapia	J7cS-011	1						
J7c	Calle Tapia / Calle Vara	J7cS-012			1				
J7c	Calle Tapia / Calle Vara	J7cS-013	1						
J7c	Calle Barbosa / Calle Tapia	J7cS-014		1					
J7c	Calle Tapia / Calle Barbosa	J7cS-015	1						
J8b	Sagrado Corazon / Calle Bella Vista	J8bS-001	1						
J8b	Ave. Eduardo Conde / Calle No. 14	J8bS-001A	1				x		
J8b	Sagrado Corazon / Ave. Eduardo Conde	J8bS-002	1						
J8b	Ave. Eduardo Conde / Calle Buena Vista	J8bS-003	1						
J8b	Ave. Eduardo Conde / Calle Buena Vista	J8bS-004	1						
J8b	Ave. Eduardo Conde / Calle Buena Vista	J8bS-005	1						
J8b	Calle Buena Vista	J8bS-006	1						
J8b	Calle Buena Vista	J8bS-007	1						
J8b	Calle Buena Vista	J8bS-008		1					
J8b	Ave. Eduardo Conde	J8bS-009	1						
J8b	Ave. Eduardo Conde / Calle Providencia	J8bS-010	1						
J8b	Ave. Eduardo Conde	J8bS-011	1						

ESTUDIO INUNDACION MUNICIPIO SAN JUAN
Clasificación de estructuras

QUADRICULA	LOCALIZACION ESPECIFICA	No. DE ESTRUCTURA	TAPADA Y/O SUCIA	LIMPIA	TAPA SELLADA	COMBINADA	EXISTE Y NO ESTA EN PLANO MSJ	ESTA EN PLANO MSJ Y NO EXISTE	COMENTARIOS
J8b	Calle Providencia	J8bS-012		1					
J8b	Calle Providencia	J8bS-013	1						
J8b	Calle Providencia / Calle Barbosa	J8bS-014		1					
J8b	Calle Providencia / Calle Barbosa	J8bS-015	1						
J8b	Calle Providencia / Calle Barbosa	J8bS-016	1						
J8b	Calle Barbosa / Calle Providencia	J8bS-017			1				
J8b	Calle Barbosa / Calle Providencia	J8bS-018	1						
K8a	Calle Barbosa / Calle Providencia	K8aS-001	1						
K8a	Calle Barbosa / Calle Providencia	K8aS-002						x	
K8a	Calle Barbosa / Calle Providencia	K8aS-003	1						
K8a	Calle Buena Ventura / Calle Barbosa	K8aS-004		1					
K8a	Calle Buena Ventura / Calle Barbosa	K8aS-005	1						
K8a	Calle Barbosa / Calle Buena Ventura	K8aS-006	1						
K8a	Calle Barbosa / Calle Buena Ventura	K8aS-007	1						
K8a	Calle Barbosa / Calle Buena Ventura	K8aS-008	1						
K8a	Ave. Wilson / Calle Caribe	K8aS-009						x	
K8a	Calle Progreso / Calle Barbosa	K8aS-010	1						
K8a	Calle Progreso / Calle Barbosa	K8aS-011	1						
K8a	Calle Barbosa / Calle Progreso	K8aS-012	1			1			
K6c	Marginal Baldorioty paralela a la Calle Union	K6cS-006	1						
K6c	Marginal Baldorioty paralela a la Calle Union	K6cS-007	1						
K6c	Marginal Baldorioty paralela a la Calle Union	K6cS-008	1						

ESTUDIO INUNDACION MUNICIPIO SAN JUAN
Clasificacion de estructuras

QUADRICULA	LOCALIZACION ESPECIFICA	No. DE ESTRUCTURA	TAPADA Y/O SUCIA	LIMPIA	TAPA SELLADA	COMBINADA	EXISTE Y NO ESTA EN PLANO MSJ	ESTA EN PLANO MSJ Y NO EXISTE	COMENTARIOS
K6c	Marginal Baldorioty paralela a la Calle Union	K6cS-009		1			x		
K6c	Marginal Baldorioty paralela a la Calle Union	K6cS-010		1			x		
K6c	Marginal Baldorioty paralela a la Calle Union	K6cS-011	1				x		
K6d	Marginal Baldorioty paralela a la Calle Union	K6dS-001		1			x		
K6d	Marginal Baldorioty paralela a la Calle Union	K6dS-002	1				x		
K7a	Calle Rio Grande / Calle Henna	K7aS-045	1						
K7a	Calle Rio Grande / Calle Henna	K7aS-046	1						
K7a	Calle Henna / Calle Rio Grande	K7aS-047	1						
K7a	Calle Henna / Calle Rio Grande	K7aS-047A			1		x		
K7a	Calle Henna / Calle Rio Grande	K7aS-048		1					
K7a	Calle Rio Grande	K7aS-049	1						
K7a	Calle Rio Grande	K7aS-050	1						
K7a	Calle Rio Grande	K7aS-051						x	
K7a	Calle Rio Grande	K7aS-052	1						
K7a	Calle Rio Grande	K7aS-052A						x	
K7a	Calle Union	K7aS-053A	1				x		
K7a	Calle Union	K7aS-053B	1				x		
K7a	Calle Union	K7aS-053C		1			x		
K7a	Calle Union	K7aS-054 y 55		1			x		
K7a	Calle Union	K7aS-054A	1				x		
K7a	Calle Union	K7aS-054B		1					
K7a	Calle Fajardo	K7aS-056		1					

ESTUDIO INUNDACION MUNICIPIO SAN JUAN
Clasificacion de estructuras

QUADRICULA	LOCALIZACION ESPECIFICA	No. DE ESTRUCTURA	TAPADA Y/O SUCIA	LIMPIA	TAPA SELLADA	COMBINADA	EXISTE Y NO ESTA EN PLANO MSJ	ESTA EN PLANO MSJ Y NO EXISTE	COMENTARIOS
K7a	Calle Fajardo	K7aS-057	1						
K7a	Calle Fajardo	K7aS-058	1						
K7a	Calle Fajardo / Calle Henna	K7aS-059	1						
K7a	Calle Fajardo / Calle Henna	K7aS-060						x	
K7a	Calle Henna	K7aS-061		1					
K7a	Calle Henna	K7aS-062						x	
K7a	Calle Henna	K7aS-063A	1				x		
K7a	Calle Juncos	K7aS-063	1						
K7a	Calle Juncos	K7aS-064	1						
K7b	Calle Merhoff	K7bS-005	1						
K7b	Calle Merhoff	K7bS-005A		1					
K7b	Calle Merhoff	K7bS-006	1						
K7b	Calle Merhoff	K7bS-007	1						
K7b	Calle Merhoff	K7bS-008	1						
K7c	Calle Merhoff / Ave. Gelberto Monroig	K7cS-056	1						
K7c	Calle Merhoff / Ave. Gelberto Monroig	K7cS-057	1						
K7c	Calle Merhoff / Ave. Gelberto Monroig	K7cS-058	1						
K7c	Calle Merhoff / Ave. Gelberto Monroig	K7cS-059	1						
K7c	Ave. Gelberto Monroig	K7cS-060			1				
K7c	Ave. Gelberto Monroig	K7cS-061							Es un Manhole Sanitario
K7c	Ave. Gelberto Monroig / Calle Merhoff	K7cS-062	1						
K7c	Ave. Gelberto Monroig / Calle Merhoff	K7cS-063	1						

ESTUDIO INUNDACION MUNICIPIO SAN JUAN
Clasificacion de estructuras

QUADRICULA	LOCALIZACION ESPECIFICA	No. DE ESTRUCTURA	TAPADA Y/O SUCIA	LIMPIA	TAPA SELLADA	COMBINADA	EXISTE Y NO ESTA EN PLANO MSJ	ESTA EN PLANO MSJ Y NO EXISTE	COMENTARIOS
K7c	Ave. Gelberto Monroig	K7cS-064	1			1			
K7c	Ave. Gelberto Monroig	K7cS-065	1			1			
K7c	Ave. Gelberto Monroig Calle Bartolome de la Casa	K7cS-066	1						
K7c	Ave. Gelberto Monroig Calle Bartolome de la Casa	K7cS-067	1						
K7c	Calle Merhoff	K7cS-068	1						
K7c	Calle Merhoff	K7cS-068A	1						
K7c	Calle Merhoff	K7cS-069	1						
K7c	Calle Merhoff	K7cS-070	1						
K7c	Calle Merhoff	K7cS-071	1						
K7c	Calle Merhoff	K7cS-072	1						
K7c	Calle Merhoff	K7cS-073	1						
K7c	Calle Merhoff	K7cS-074	1						
J6c	Marginal Barldorioty / Sta. Cecilia	J6cS-022A		1					
J6c	Calle Esquilin	J6cS-001	1						
J6c	Calle Esquilin	J6cS-002	1						
J6c	Calle Manuel Corchado / Calle Esquilin	J6cS-003	1						
J6c	Calle Manuel Corchado / Calle Esquilin	J6cS-004	1						
J6c	Calle Manuel Corchado / Calle Esquilin	J6cS-005	1						
J6c	Calle Manuel Corchado / Calle Esquilin	J6cS-006	1						
J6c	Calle Manuel Corchado / Calle Esquilin	J6cS-007	1						
J6c	Calle Manuel Corchado / Calle Esquilin	J6cS-008	1						
J6c	Calle Manuel Corchado	J6cS-009	1						

ESTUDIO INUNDACION MUNICIPIO SAN JUAN
Clasificacion de estructuras

QUADRICULA	LOCALIZACION ESPECIFICA	No. DE ESTRUCTURA	TAPADA Y/O SUCIA	LIMPIA	TAPA SELLADA	COMBINADA	EXISTE Y NO ESTA EN PLANO MSJ	ESTA EN PLANO MSJ Y NO EXISTE	COMENTARIOS
J6c	Calle Manuel Corchado	J6cS-010	1						
J6c	Calle Manuel Corchado	J6cS-011	1						
J6c	Calle Manuel Corchado	J6cS-012	1						
J6c	Calle Manuel Corchado / Baldorioty	J6cS-013		1					
J6c	Calle Manuel Corchado / Baldorioty	J6cS-014	1						
J6c	Calle Castro Vinas / Calle Dos Palmas	J6cS-015	1						
J6c	Calle Castro Vinas / Calle Esquilin	J6caS-016	1						
J6c	Calle Castro Vinas	J6cS-017	1						
J6c	Calle Castro Vinas	J6cS-018	1						
J6c	Calle Santa Cecilia / Calle Esquilin	J6cS-019	1						
J6c	Calle Santa Cecilia / Calle Esquilin	J6cS-020	1						
J6c	Calle Santa Cecilia / Calle Esquilin	J6cS-021	1						
J6c	Calle Santa Cecilia	J6cS-022	1						
J6c	Calle Del Valle / Calle Esquilin	J6cS-023	1						
J6c	Calle Esquilin / Calle Del Valle	J6cS-024	1						
J6c	Calle Esquilin / Calle Del Valle	J6cS-025		1					
J6c	Calle Del Valle / Calle Esquilin	J6cS-026	1			1			
J6c	Calle Esquilin / Calle Del Valle	J6cS-027	1			1			
J6c	Calle Esquilin / Calle Del Valle	J6cS-028	1						
J6c	Calle Esquilin / Calle Del Valle	J6cS-029	1						
J6c	Calle Esquilin / Calle Del Valle	J6cS-029A				1			
J6c	Calle Del Valle	J6cS-030						x	

ESTUDIO INUNDACION MUNICIPIO SAN JUAN
Clasificacion de estructuras

QUADRICULA	LOCALIZACION ESPECIFICA	No. DE ESTRUCTURA	TAPADA Y/O SUCIA	LIMPIA	TAPA SELLADA	COMBINADA	EXISTE Y NO ESTA EN PLANO MSJ	ESTA EN PLANO MSJ Y NO EXISTE	COMENTARIOS
J6c	Calle Del Valle	J6cS-031	1						
J6c	Calle Esquilin / Calle Calma	J6cS-032	1						
J6c	Calle Esquilin / Calle Calma	J6cS-033	1						
J6c	Calle Esquilin / Calle Calma	J6cS-034	1						
J6c	Calle Esquilin / Calle Calma	J6cS-035		1		1			
J6c	Calle Calma	J6cS-036		1					
J6c	Calle Calma	J6cS-037	1						
J6c	Calle Esquilin / Calle Del Rio	J6cS-038	1						
J6c	Calle Esquilin / Calle Del Rio	J6cS-039		1					
J6c	Calle Esquilin / Calle Del Rio	J6cS-040		1					
J6c	Calle Esquilin / Calle Del Rio	J6cS-041		1					
J6c	Calle Esquilin / Calle Del Rio	J6cS-042	1						
J7a	Calle Santa Cecilia	J7aS-001	1						
J7a	Calle Santa Cecilia	J7aS-002	1						
J7a	Ave. Gilberto Monroig / Calle Santa Cecilia	J7aS-003	1						
J7a	Calle Santa Cecilia / Ave. Gilberto Monroig	J7aS-004	1						
J7a	Ave/ Gilberto Monroig	J7aS-005	1				x		
J7a	Calle Santa Cecilia	J7aS-006	1						
J7a	Calle Santa Cecilia	J7aS-007	1						
J7a	Calle Del Valle / Ave. Gilberto Monroig	J7aS-008	1						
J7a	Calle Del Valle / Ave. Gilberto Monroig	J7aS-009	1						
J7a	Ave. Gilberto Monroig / Calle Del Valle	J7aS-010	1						

ESTUDIO INUNDACION MUNICIPIO SAN JUAN
Clasificacion de estructuras

QUADRICULA	LOCALIZACION ESPECIFICA	No. DE ESTRUCTURA	TAPADA Y/O SUCIA	LIMPIA	TAPA SELLADA	COMBINADA	EXISTE Y NO ESTA EN PLANO MSJ	ESTA EN PLANO MSJ Y NO EXISTE	COMENTARIOS
J7a	Ave. Gilberto Monroig / Calle Del Valle	J7aS-011	1						
J7a	Calle Del Valle	J7aS-011A		1			x		
J7a	Ave. Gilberto Monroig / Calle Del Valle	J7aS-012	1						
J7a	Ave. Gilberto Monroig / Calle Del Valle	J7aS-013	1						
J6c	Calle Esquilin / Calle Linda Vista	J6cS-044	1						
J6c	Calle Esquilin / Calle Linda Vista	J6cS-045	1						
J6c	Calle Linda Vista / Calle Esquilin	J6cS-046	1						
J6c	Calle Esquilin / Calle Linda Vista	J6cS-047	1						
J6c	Calle Esquilin / Calle Linda Vista	J6cS-048	1						
J6c	Calle Linda Vista	J6cS-049	1						
J6c	Calle Linda Vista	J6cS-050	1						
J6c	Calle Linda Vista	J6cS-051	1						
J6c	Calle Linda Vista	J6cS-052	1						
J6c	Calle Linda Vista	J6cS-053	1						
J6c	Calle Linda Vista	J6cS-054						x	
J7a	Calle Calma / Ave. Gilberto Monroig	J7aS-014	1						
J7a	Calle Calma / Ave. Gilberto Monroig	J7aS-015	1						
J7a	Ave. Gilberto Monroig / Calle Calma	J7aS-016	1						
J7a	Ave. Gilberto Monroig / Calle Calma	J7aS-017	1						
J7a	Ave. Gilberto Monroig / Calle Calma	J7aS-018	1						
J7a	Calle Calma	J7aS-019	1						
J7a	Calle Calma	J7aS-020	1			1			

ESTUDIO INUNDACION MUNICIPIO SAN JUAN
Clasificacion de estructuras

QUADRICULA	LOCALIZACION ESPECIFICA	No. DE ESTRUCTURA	TAPADA Y/O SUCIA	LIMPIA	TAPA SELLADA	COMBINADA	EXISTE Y NO ESTA EN PLANO MSJ	ESTA EN PLANO MSJ Y NO EXISTE	COMENTARIOS
J7a	Calle Calma	J7aS-020A	1						
J7a	Ave. Gilberto Monroig / Calle Del Rio	J7aS-021	1						
J7a	Calle Del Rio / Ave. Gilberto Monroig	J7aS-022	1						
J7a	Calle Del Rio / Ave. Gilberto Monroig	J7aS-023	1					x	
J7a	Ave. Gilberto Monroig / Calle Del Rio	J7aS-024	1						
J7a	Ave. Gilberto Monroig / Calle Rafael Alers	J7aS-025	1						
J7a	Ave. Gilberto Monroig / Calle Rafael Alers	J7aS-026			1				
J7a	Ave. Gilberto Monroig / Calle Rafael Alers	J7aS-027			1				
J7a	Ave. Gilberto Monroig / Calle Rafael Alers	J7aS-028		1					
J7a	Ave. Gilberto Monroig / Calle Canovanas	J7aS-029	1						
J7a	Ave. Gilberto Monroig / Calle Tapia	J7aS-030	1						
J7a	Ave. Gilberto Monroig / Calle Tapia	J7aS-031	1						
J7a	Calle Tapia / Ave. Gilberto Monroig	J7aS-032		1					
J7a	Calle Tapia / Ave. Gilberto Monroig	J7aS-033	1						
K6c	Calle Gautier Benitez	K6cS-001	1						
K6c	Calle Gautier Benitez	K6cS-002	1						
J6d	Calle Tapia / Baldorioty	J6dS-001	1						
J6d	Calle Tapia	J6dS-002	1						
J6d	Calle Tapia	J6dS-003	1						
J6d	Calle Tapia	J6dS-004	1						
J6d	Calle Degetau	J6dS-005		1					
J6d	Calle Degetau	J6dS-005A	1					x	

ESTUDIO INUNDACION MUNICIPIO SAN JUAN
Clasificacion de estructuras

QUADRICULA	LOCALIZACION ESPECIFICA	No. DE ESTRUCTURA	TAPADA Y/O SUCIA	LIMPIA	TAPA SELLADA	COMBINADA	EXISTE Y NO ESTA EN PLANO MSJ	ESTA EN PLANO MSJ Y NO EXISTE	COMENTARIOS
J6d	Calle Degetau/ Baldorioty	J6dS-006		1					
J6d	Calle Degetau	J6dS-005B	1						
J6d	Calle Betances	J6dS-007	1						
J6d	Calle Betances	J6dS-007A	1					x	
J6d	Calle Betances	J6dS-008	1						
J6d	Calle Betances / Baldorioty	J6dS-009	1						
J6d	Calle Ruiz Belvis	J6dS-010	1						
J6d	Calle Ruiz Belvis	J6dS-011	1						
J6d	Calle Ruiz Belvis / Baldorioty	J6dS-012	1						
J6d	Calle Bella Vista / Baldorioty	J6dS-013	1						
J6d	Marginal Baldorioty	J6dS-014	1						
J6d	Calle Palacios	J6dS-015	1						
J6d	Calle Palacios	J6dS-016	1						
J6d	Calle Palacios	J6dS-017			1				
J6d	Calle Palacios	J6dS-018	1						
J7b	Calle Tapia / Ave. Gilberto Monroig	J7bS-001		1					
J7b	Calle Tapia	J7bS-002							
J7b	Calle Tapia / Ave. Gilberto Monroig	J7bS-003	1						
J7b	Calle Tapia	J7bS-004	1						
J7b	Calle Tapia	J7bS-004A		1					
J7b	Calle Tapia	J7bS-005	1						
J7b	Calle Tapia	J7bS-005A	1						

ESTUDIO INUNDACION MUNICIPIO SAN JUAN
Clasificacion de estructuras

QUADRICULA	LOCALIZACION ESPECIFICA	No. DE ESTRUCTURA	TAPADA Y/O SUCIA	LIMPIA	TAPA SELLADA	COMBINADA	EXISTE Y NO ESTA EN PLANO MSJ	ESTA EN PLANO MSJ Y NO EXISTE	COMENTARIOS
J7b	Calle Tapia / Calle Esquilin	J7bS-006	1						
J7b	Calle Esquilin / Calle Tapia	J7bS-006A			1				
J7b	Calle Tapia / Calle Esquilin	J7bS-007	1						
J7b	Ave. Gilberto Monroig / Calle Degetau	J7bS-008	1						
J7b	Ave. Gilberto Monroig / Calle Degetau	J7bS-009	1						
J7b	Ave. Gilberto Monroig / Calle Degetau	J7bS-010	1						
J7b	Calle Degetau / Ave. Gilberto Monroig	J7bS-011	1						
J7b	Calle Degetau	J7bS-012	1						
J7b	Calle Degetau	J7bS-013	1						
J7b	Calle Degetau	J7bS-014	1						
J7b	Calle Degetau	J7bS-015	1						
J7b	Calle Degetau	J7bS-016		1					
J7b	Calle Degetau / Calle Esquilin	J7bS-017	1						
J7b	Calle Degetau / Calle Esquilin	J7bS-018	1						
J7b	Calle Esquilin / Calle Degetau	J7bS-019			1				
J7b	Calle Esquilin / Calle Degetau	J7bS-020	1						
J7b	Calle Esquilin / Calle Degetau	J7bS-021	1						
J7b	Calle Esquilin / Calle Degetau	J7bS-022						x	
J7b	Ave. Gilberto Monroig / Calle Betances	J7bS-023	1						
J7b	Ave. Gilberto Monroig / Calle Betances	J7bS-024	1						
J7b	Ave. Gilberto Monroig / Calle Betances	J7bS-025	1						
J7b	Ave. Gilberto Monroig / Calle Betances	J7bS-026	1						

ESTUDIO INUNDACION MUNICIPIO SAN JUAN
Clasificacion de estructuras

QUADRICULA	LOCALIZACION ESPECIFICA	No. DE ESTRUCTURA	TAPADA Y/O SUCIA	LIMPIA	TAPA SELLADA	COMBINADA	EXISTE Y NO ESTA EN PLANO MSJ	ESTA EN PLANO MSJ Y NO EXISTE	COMENTARIOS
J7b	Calle Betances	J7bS-027	1						
J7b	Calle Betances	J7bS-028		1					
J7b	Calle Betances	J7bS-029	1						
J7b	Calle Betances	J7bS-030		1					
J7b	Calle Betances	J7bS-031	1						
J7b	Calle Betances / Calle Esquilin	J7bS-032	1						
J7b	Calle Betances / Calle Esquilin	J7bS-033	1						
J7b	Calle Betances / Calle Esquilin	J7bS-034	1						
J7b	Calle Betances	J7bS-035	1						
J7b	Ave. Gilberto Monroig / Calle Ruiz Belvis	J7bS-036	1						
J7b	Ave. Gilberto Monroig / Calle Ruiz Belvis	J7bS-037	1						
J7b	Ave. Gilberto Monroig / Calle Ruiz Belvis	J7bS-038	1						
J7b	Calle Ruiz Belvis / Ave. Gilberto Monroig	J7bS-039	1						
J7b	Ave. Gilberto Monroig / Calle Ruiz Belvis	J7bS-040	1						
J7b	Ave. Gilberto Monroig / Calle Ruiz Belvis	J7bS-041	1						
J7b	Ave. Gilberto Monroig / Calle Ruiz Belvis	J7bS-042A	1						
J7b	Ave. Gilberto Monroig / Calle Ruiz Belvis	J7bS-042	1						
J7b	Calle Ruiz Belvis	J7bS-043	1						
J7b	Calle Ruiz Belvis	J7bS-044	1						
J7b	Calle Ruiz Belvis	J7bS-045	1						
J7b	Calle Ruiz Belvis	J7bS-046		1					
J7b	Ave. Gilberto Monroig / Calle Ernesto Vigueroux	J7bS-047	1						

ESTUDIO INUNDACION MUNICIPIO SAN JUAN
Clasificacion de estructuras

QUADRICULA	LOCALIZACION ESPECIFICA	No. DE ESTRUCTURA	TAPADA Y/O SUCIA	LIMPIA	TAPA SELLADA	COMBINADA	EXISTE Y NO ESTA EN PLANO MSJ	ESTA EN PLANO MSJ Y NO EXISTE	COMENTARIOS
J7b	Ave. Gilberto Monroig / Calle Ernesto Vigueraux	J7bS-048						x	
J7b	Ave. Gilberto Monroig / Calle Ernesto Vigueraux	J7bS-049						x	
J7b	Ave. Gilberto Monroig / Calle Ernesto Vigueraux	J7bS-050			1				
J7b	Calle Ernesto Vigueraux / Ave. Gilberto Monroig	J7bS-051	1						
J7b	Ave. Gilberto Monroig / Calle Ernesto Vigueraux	J7bS-052	1						
J7b	Ave. Gilberto Monroig / Calle Ernesto Vigueraux	J7bS-053		1					
J7b	Ave. Gilberto Monroig / Calle Ernesto Vigueraux	J7bS-054	1						
J7b	Calle Ernesto Vigueraux	J7bS-055	1						
J7b	Calle Ernesto Vigueraux	J7bS-056	1						
J7b	Calle Ernesto Vigueraux	J7bS-057	1						
J7b	Calle Ernesto Vigueraux	J7bS-058			1				
J7b	Calle Ernesto Vigueraux	J7bS-059	1						
J7b	Calle Ernesto Vigueraux	J7bS-060		1					
J7b	Calle Ernesto Vigueraux	J7bS-061	1						
J7b	Calle Palacios / Ave. Gilberto Monroig	J7bS-062		1					
J7b	Ave. Gilberto Monroig / Calle Palacios	J7bS-063		1					
J7b	Ave. Gilberto Monroig / Calle Palacios	J7bS-064		1					
J7b	Ave. Gilberto Monroig / Calle Palacios	J7bS-065	1						
J7b	Ave. Gilberto Monroig / Calle Palacios	J7bS-066	1						
J7b	Ave. Gilberto Monroig / Calle Palacios	J7bS-066A	1				x		
J7b	Ave. Gilberto Monroig / Calle Palacios	J7bS-067	1						
J7b	Ave. Gilberto Monroig / Calle Palacios	J7bS-068	1						

ESTUDIO INUNDACION MUNICIPIO SAN JUAN
Clasificacion de estructuras

QUADRICULA	LOCALIZACION ESPECIFICA	No. DE ESTRUCTURA	TAPADA Y/O SUCIA	LIMPIA	TAPA SELLADA	COMBINADA	EXISTE Y NO ESTA EN PLANO MSJ	ESTA EN PLANO MSJ Y NO EXISTE	COMENTARIOS
J7b	Ave. Gilberto Monroig / Calle Palacios	J7bS-069	1						
J7b	Calle Palacios	J7bS-070						x	
J7b	Calle Palacios	J7bS-071						x	
J7b	Calle Palacios	J7bS-072	1						
J7b	Calle Palacios	J7bS-073	1						
J7b	Calle Palacios	J7bS-074	1						
J7b	Calle Soriano	J7bS-075	1						
J7b	Calle Soriano	J7bS-076	1						
J7b	Calle Soriano	J7bS-077	1						
J7b	Calle Soriano	J7bS-078	1						
J7b	Calle Soriano	J7bS-079	1						
J7b	Calle Soriano	J7bS-080	1						
J7b	Calle Soriano	J7bS-081	1						
J7b	Calle Soriano	J7bS-082	1						
J7b	Calle Soriano	J7bS-083	1						
J7b	Calle Soriano	J7bS-084	1						
J7b	Calle Soriano	J7bS-085	1						
J7b	Calle Soriano	J7bS-086	1						
J7b	Ave. Gilberto Monroig / Calle Gautier Benitez	J7bS-087	1						
J7b	Ave. Gilberto Monroig / Calle Gautier Benitez	J7bS-088	1						
J7b	Ave. Gilberto Monroig / Calle Gautier Benitez	J7bS-089	1						
J7b	Calle Gautier Benitez	J7bS-090	1						

ESTUDIO INUNDACION MUNICIPIO SAN JUAN
Clasificacion de estructuras

QUADRICULA	LOCALIZACION ESPECIFICA	No. DE ESTRUCTURA	TAPADA Y/O SUCIA	LIMPIA	TAPA SELLADA	COMBINADA	EXISTE Y NO ESTA EN PLANO MSJ	ESTA EN PLANO MSJ Y NO EXISTE	COMENTARIOS
J7b	Calle Gautier Benitez	J7bS-091	1						
J7b	Ave. Gilberto Monroig / Calle Gautier Benitez	J7bS-092	1						
J7b	Calle Gautier Benitez / Ave. Gilberto Monroig	J7bS-093	1						

TOTAL TAPADAS Y/O SUCIAS 393
TOTAL LIMPIAS 57
TOTAL SELLADAS 29
TOTAL COMBINADAS 21
TOTAL ESTRUCTURAS 479

% TAPADAS Y/O SUCIAS 82%
% LIMPIAS 12%
% SELLADAS 6%
% COMBINADAS 4%